


CondenseSpot Plus

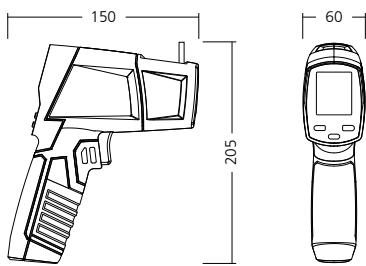

Laserliner

DE	02
EN	10
NL	18
DA	26
FR	34
ES	42
IT	50
PL	58
FI	
PT	
SV	
NO	
TR	
RU	
UK	
CS	
ET	
RO	
BG	
EL	
SL	
HU	
SK	
HR	

! Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-Link am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen sind aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CondenseSpot Plus ist ein Infrarot-Temperaturmessgerät mit integriertem Hygrometer und ermöglicht die berührungslose Temperaturmessung von Oberflächen und Berechnung der Taupunkttemperatur. Das Messgerät misst die Menge an abgestrahlter elektromagnetischer Energie im infraroten Wellenlängenbereich und berechnet daraus die resultierende Oberflächentemperatur. In Verbindung mit den integrierten Sensoren detektiert das Gerät Wärmebrücken sowie Kondensationsfeuchte.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.
- Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug. Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet, dabei erlischt die Zulassung und die Sicherheitsspezifikation.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
- Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen oder die Batterieladung schwach ist.
- Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur unter entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei geeigneten Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise von lokalen bzw. nationalen Behörden zur sachgemäßen Benutzung des Gerätes.

Sicherheitshinweise


Umgang mit Lasern der Klasse 2



EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Achtung: Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Den Laserstrahl nicht auf Personen richten.
- Falls Laserstrahlung der Klasse 2 ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
- Betrachten Sie den Laserstrahl oder die Reflektionen niemals mit optischen Geräten (Lupe, Mikroskop, Fernglas, ...).



Austrittsöffnung Laser

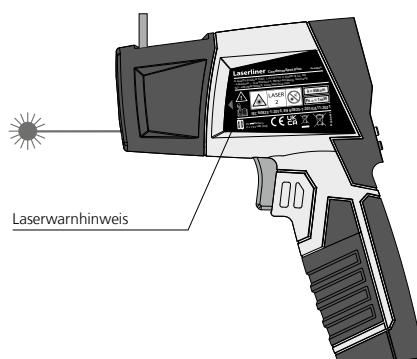

Sicherheitshinweise

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung


- Das Messgerät hält die Vorschriften und Grenzwerte für die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU ein.
- Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in Flugzeugen, an Tankstellen, oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Möglichkeit einer gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektronische Geräte ist gegeben.
- Bei einem Einsatz in der Nähe von hohen Spannungen oder unter hohen elektromagnetischen Wechselfeldern kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.

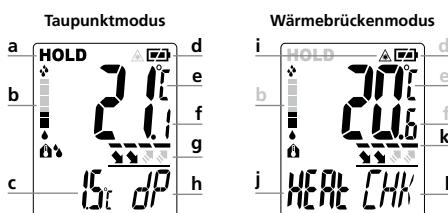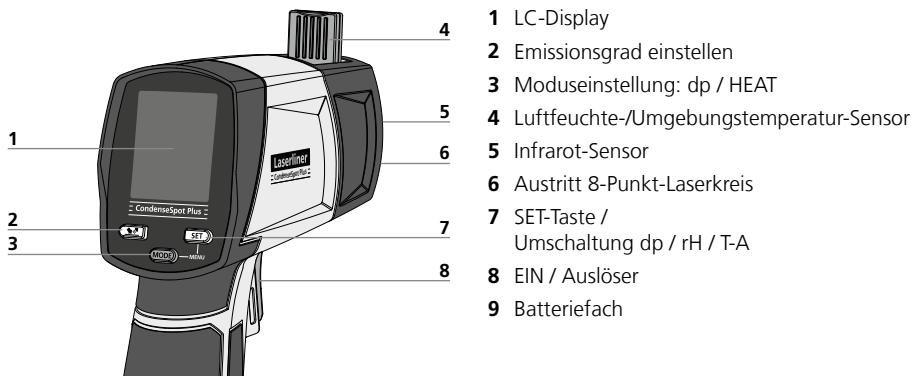


- a Hold-Funktion
- b Bargraph Kondensationsfeuchteindikator
- c Taupunkttemperatur in °C
- d Batterieladung
- e Messeinheit °C
- f Messwertanzeige
- g Schnellanzeige Emissionsgrad
- h Taupunktmodus (dp) mit Anzeige der relativen Luftfeuchte (rh) und der Umgebungstemperatur (T-A)
- i Laserstrahl eingeschaltet, Temperaturmessung (Infrarot)
- j Wärmebrückenmodus (HEAT)
- k Indikator aktive Messung
- l Anzeige LOW, CHK, HI im Wärmebrückenmodus

1 Batterien einlegen

Das Batteriefach öffnen und Batterien gemäß den Installationssymbolen einlegen. Dabei auf korrekte Polarität achten.

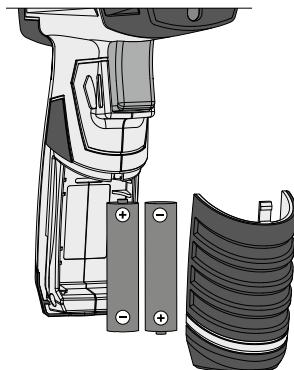

2 ON / OFF

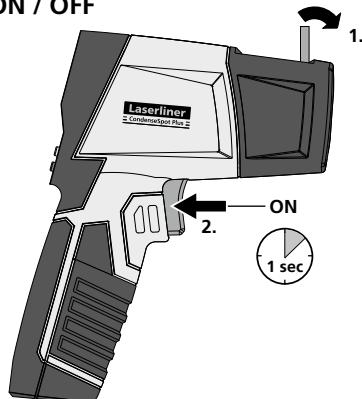


Auto-Abschaltung nach 30 Sekunden.




Achten Sie darauf, dass der Luftfeuchte-/Umgebungstemperatur-Sensor (4) beim Transport eingeklappt ist.

3 Dauermessung / Hold

Zur Durchführung einer Dauermessung den Laser aktivieren (siehe Abbildung) und die Taste gedrückt halten.

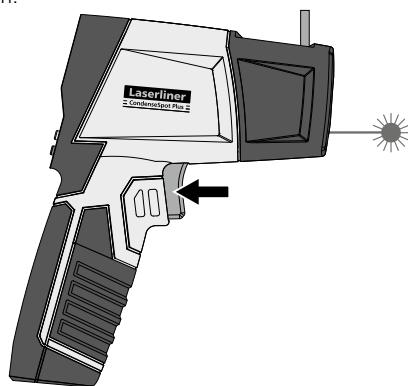

Sobald der gewünschte Messort mit dem Laserkreis erfasst wird, Taste loslassen. Der gemessene Wert wird gehalten.

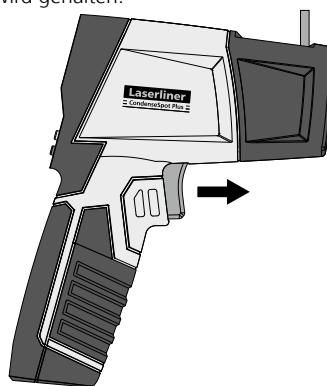

4 Einstellen des Emissionsgrades


Der integrierte Sensormesskopf empfängt die Infrarot-Strahlung, die jeder Körper material-/oberflächen-spezifisch abgibt. Der Grad der Abstrahlung wird durch den Emissionsgrad bestimmt (0,01 bis 1,00). Das Gerät ist beim ersten Einschalten auf einen Emissionsgrad von 0,95 voreingestellt, was für die meisten organischen Stoffe sowie Nichtmetalle (Kunststoffe, Papier, Keramik, Holz, Gummi, Farben, Lacke und Gestein) zutreffend ist. Materialien mit abweichenden Emissionsgraden entnehmen Sie der Tabelle unter Punkt 9.

Bei unbeschichteten Metallen sowie Metalloxiden, die aufgrund ihres niedrigen sowie temperatur-unstabilen Emissionsgrad nur bedingt für die IR-Messung geeignet sind sowie bei Oberflächen mit einem unbekannten Emissionsgrad können, sofern es möglich ist, Lacke oder mattschwarze Aufkleber aufgebracht werden, um den Emissionsgrad auf 0,95 zu setzen. Falls dies nicht möglich ist, mit einem Kontakt-Thermometer messen.


- ! Nach dem Einschalten ist der zuletzt gewählte Emissionsgrad eingestellt.
Prüfen Sie vor jeder Messung die Einstellung des Emissionsgrades.

Das Gerät verfügt über eine Schnellauswahl von abgespeicherten Emissionsgraden (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) sowie eine präzise Einstellung zwischen 0,01 – 1,00.


Schnellauswahl Emissionsgrad

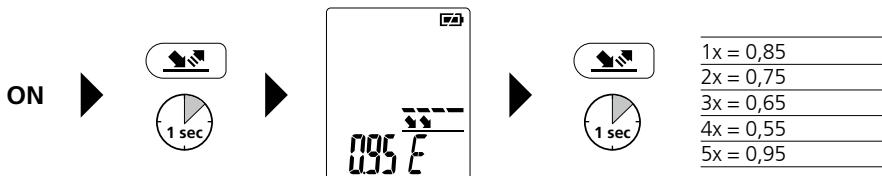

Präzise Einstellung Emissionsgrad

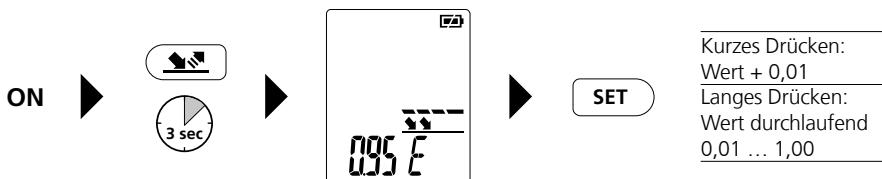

5 Modus-Auswahl

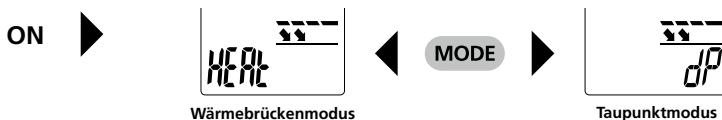

6 Taupunktmodus / Kondensationsfeuchteindikator



Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, die unterschritten werden muss, damit Luft den enthaltenen Wasserdampf in Form von Tröpfchen, Nebel oder Tau abscheiden kann. Kondensationsfeuchte entsteht also z.B. wenn eine Innenwand oder Fensterleibung eine niedrigere Temperatur als die Taupunkttemperatur des Raumes aufweist. Diese Stellen sind dann feucht und bilden Nährboden für Schimmel sowie Materialschäden.


Der CondenseSpot Plus berechnet den Taupunkt mit Hilfe der integrierten Sensoren für Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte. Gleichzeitig wird die Oberflächentemperatur von Objekten mit Hilfe des Infrarot-Temperaturmessung bestimmt. Durch vergleichen dieser Temperaturen können so Stellen gefunden werden, die der Gefahr von Kondensationsfeuchte ausgesetzt sind. Das Ergebniss wird durch den Kondensationsfeuchteindikator (b) als Bargraph angezeigt sowie bei hoher Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Kondensationsfeuchte durch optische und akustischen Signale unterstützt.



keine Kondensationsfeuchte-Gefahr




leichte Kondensationsfeuchte-Gefahr
Symbol „dP“ blinkt

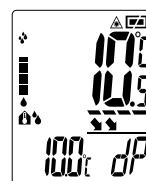


Kondensationsfeuchte-Gefahr
Symbol „dP“ blinkt und ein Signal ertönt

Der Kondensationsfeuchteindikator (b) wird in jedem Modus des Gerätes angezeigt.
Das Gerät gibt somit ständig die Information einer Kondensationsfeuchtegefahr an.

Die Messwerte für die relative Luftfeuchte und die Umgebungstemperatur können abgerufen werden:

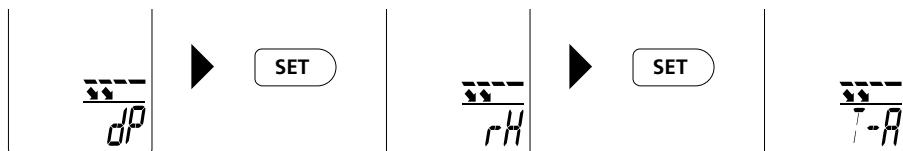


7 Wärmebrückenmodus

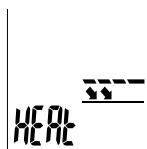

Als Wärmebrücke bezeichnet man in Gebäuden einen Bereich z.B. einer Innenwand an denen Wärme schneller nach außen transportiert wird als am Rest der Innenwand. Die Temperatur dieser Bereiche ist, wenn vom Innenraum aus gesehen kälter und von außer Haus gesehen wärmer als die umliegenden Bereiche. Dies deutet oft auf mangelhafte oder unzureichende Dämmung hin.

Der CondenseSpot Plus vergleicht hierfür die Umgebungstemperatur mit der Oberflächentemperatur. Bei größeren Unterschieden der beiden Temperaturen gibt das Gerät Warnungen in 2 Stufen aus. Im Grenzbereich mit dem Hinweis „CHK“ oder bei sehr großen Unterschieden indem die Display Beleuchtung auf „Blau“ bzw. „Rot“ wechselt.

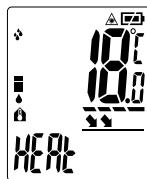

Umgebungs-temperatur: 20°C
keine Wärmebrücke



Umgebungs-temperatur: 20°C
eventuell Wärmebrücke,
Bereich weiter prüfen




Umgebungs-temperatur: 20°C
Wärmebrücke,
Display leuchtet blau
und ein Signal ertönt




Umgebungs-temperatur: 12°C
Wärmebrücke,
Display leuchtet rot
und ein Signal ertönt

8 Menüeinstellungen

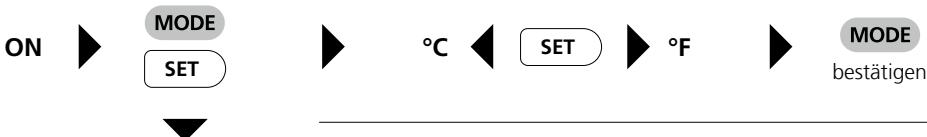

Dauermessung

Durch Einschalten der Funktion „Cont LOK“ können Dauermessungen ohne dauerhaftes Drücken der Auslöser-Taste durchgeführt werden.

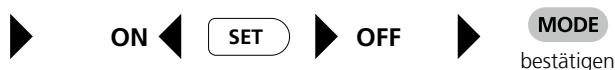

Die Dauermessung startet durch kurzes Drücken der Auslöser-Taste. Im Display erscheint ein Schloss-Symbol. Durch erneutes Drücken wird der Wert gehalten (HOLD).

Werkseinstellung

Mit der Funktion „FAC“ wird das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt.



9 Emissionsgradtabelle Richtwerte mit Toleranzen

Metalle				
Alloy A3003 oxidiert geraut	0,20 0,20	Inconel oxidiert elektropoliert	0,83 0,15	Stahl galvanisiert oxidiert
Aluminium oxidiert poliert	0,30 0,05	Kupfer oxidiert Kupferoxid	0,72 0,78	stark oxidiert frisch gewalzt rauhe, ebene Fläche
Blei rau	0,40	Messing poliert oxidiert	0,30 0,50	rostig, rot Blech, nickelbeschichtet
Chromoxid	0,81	Platin schwarz	0,90	Blech, gewalzt Edelstahl, rostfrei
Eisen oxidiert mit Rost	0,75 0,60	Stahl kaltgerollt geschliffene Platte	0,80 0,50	Zink oxidiert
Eisen geschmiedet matt	0,90	polierte Platte	0,10	
Eisen, Guss nicht oxidiert Schmelze	0,20 0,25	Legierung (8% Nickel, 18% Chrom)	0,35	

Nicht Metalle				
Asbest	0,93	Kalk	0,35	Menschliche Haut
Asphalt	0,95	Kalksandstein	0,95	Papier
Basalt	0,70	Kalkstein	0,98	alle Farben
Baumwolle	0,77	Karborundum	0,90	Porzellan
Beton, Putz, Mörtel	0,93	Keramik	0,95	weiß glänzend mit Läsur
Eis glatt mit starkem Frost	0,97 0,98	Kies	0,95	Quarzglas
Erde	0,94	Kohle nicht oxidiert	0,85	Sand
Estrich	0,93	Kunststoff lichtdurchlässig	0,95 0,94	Schnee
Gips	0,88	PE, P, PVC		Splitt
Gipskartonplatten	0,95	Kühlkörper schwarz eloxiert	0,98	Steingut, matt
Glas	0,90	Lack matt schwarz hitzebeständig	0,97 0,92 0,90	Stoff
Glaswolle	0,95	weiß		Tapete (Papier) hell
Grafit	0,75	Laminat	0,90	Teer
Gummi hart weich-grau	0,94 0,89	Marmor schwarz mattiert gräulich poliert	0,94 0,93	Teerpapier
Holz unbehandelt Buche gehobelt	0,88 0,94	Mauerwerk	0,93	Ton

Hinweise zur Wartung und Pflege

Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n vor einer längeren Lagerung. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.

Kalibrierung

Das Messgerät muss regelmäßig kalibriert und geprüft werden, um die Genauigkeit und Funktion zu gewährleisten. Wir empfehlen ein Kalibrierungsintervall von einem Jahr. Setzen Sie sich dazu bei Bedarf mit Ihrem Händler in Verbindung oder wenden Sie sich an die Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER.

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten. 24W31)

Messgröße	Infrarottemperatur Luftfeuchte Umgebungstemperatur
Modus	Taupunkt Wärmebrücke
Messbereich Umgebungstemperatur	-20°C ... 65°C
Genauigkeit Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C und >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Auflösung Umgebungstemperatur	0,1°C
Messbereich Infrarottemperatur	-40°C ... 365°C
Genauigkeit Infrarottemperatur	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ oder $\pm 1\%$, je nach größerem Wert) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ oder $\pm 2\%$, je nach größerem Wert)
Auflösung Infrarottemperatur	0,1°C
Messbereich Luftfeuchte	1% ... 99%
Genauigkeit (absolut) Luftfeuchte (relativ)	20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% und >80% ($\pm 5\%$)
Auflösung Luftfeuchte (relativ)	0,1%
Messbereich Taupunkttemperatur	-50°C ... 50°C
Genauigkeit Taupunkttemperatur	20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Auflösung Taupunkttemperatur	0,1°C
Laserwellenlänge	650 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Automatische Abschaltung	nach 30 Sekunden
Emissionsgrad	einstellbar, 0,01 ... 1,00
Optik	12:1 (12 m Messentfernung : 1 m Messfläche)
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 20 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T)	60 x 205 x 150 mm
Gewicht	384 g (inkl. Batterien)

EU- und UK-Bestimmungen und Entsorgung

Das Produkt erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU und UK.

Dieses Produkt, inklusive Zubehör und Verpackung, ist ein Elektrogerät welches nach den europäischen und UK Richtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden muss, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter: <https://packd.li/lI/aqu/in>

! Completely read through the operating instructions, the „Warranty and Additional Information“ booklet as well as the latest information under the internet link at the end of these instructions. Follow the instructions they contain. This document must be kept in a safe place and if the laser device is passed on, this document must be passed on with it.

Intended use


The CondenseSpot Plus is an infrared temperature measuring device with an integrated hygrometer which permits non-contact temperature measurement of surfaces and calculation of dew point temperature. The instrument measures how much electromagnetic energy is emitted in the infrared wavelength range and uses this information to calculate surface temperature. With the integrated sensors, the device detects thermal bridges as well as condensation moisture.

General safety instructions

- The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope of the specifications.
- The measuring tools and accessories are not toys. Keep out of reach of children.
- Modifications or changes to the device are not permitted, this will otherwise invalidate the approval and safety specifications.
- Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture or significant vibration.
- The device must no longer be used if one or more of its functions fail or the battery charge is weak.
- When using the device outdoors, make sure that the weather conditions are appropriate and/or that suitable protection measures are taken.
- Please ensure compliance with the safety regulations set out by local and national authorities with regard to the correct and proper use of the device.

Safety instructions


Using class 2 lasers

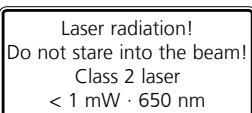

EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Attention: Do not look into the direct or reflected beam.
- Do not point the laser beam towards persons.
- If a person's eyes are exposed to class 2 laser radiation, they should shut their eyes and immediately move away from the beam.
- Tampering with (making changes to) the laser device is not permitted.
- Under no circumstances should optical instruments (magnifying glass, microscope, binoculars)


Laser outlet

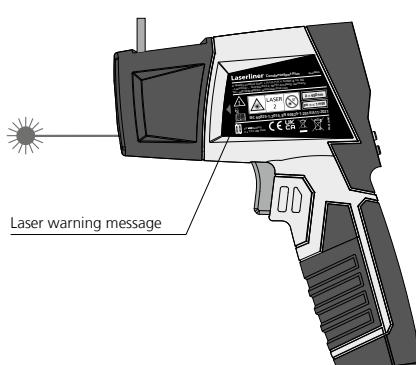

Safety instructions


Dealing with electromagnetic radiation

- The measuring device complies with electromagnetic compatibility regulations and limits in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU.
- Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, petrol stations or in the vicinity of people with pacemakers – may apply. Electronic devices can potentially cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.
- The measuring accuracy may be affected when working close to high voltages or high electromagnetic alternating fields.

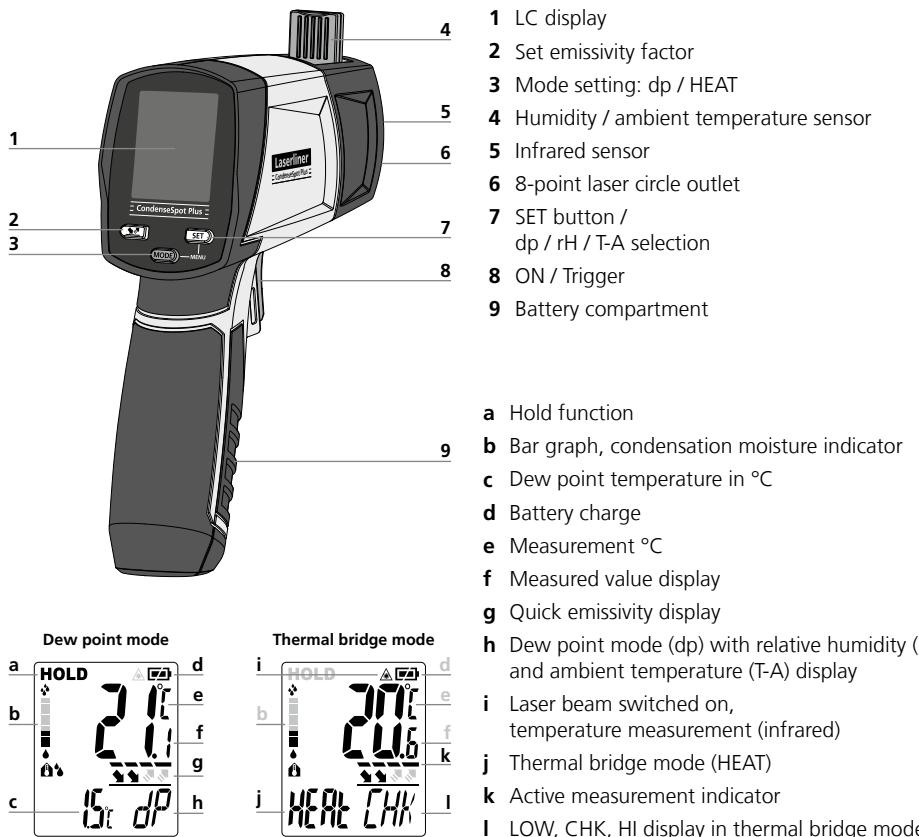


1 Inserting batteries

Open the battery compartment and insert batteries according to the symbols. Be sure to pay attention to polarity.

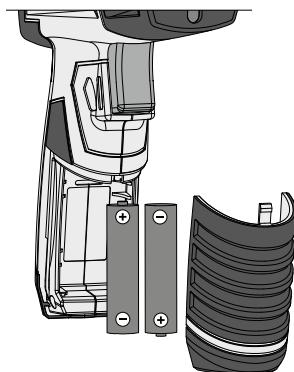

2 ON / OFF

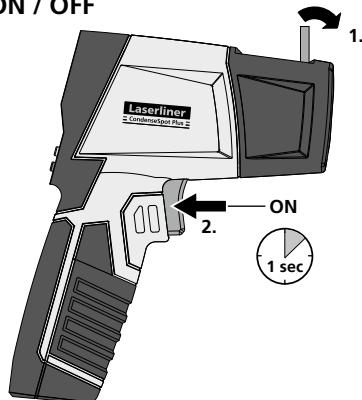


Auto switch-off after 30 seconds.




Make sure that the humidity/ambient temperature sensor (4) is folded in during transport

3 Continuous measurement / Hold

For continuous measurement activate the laser (see figure) and keep the button pressed.

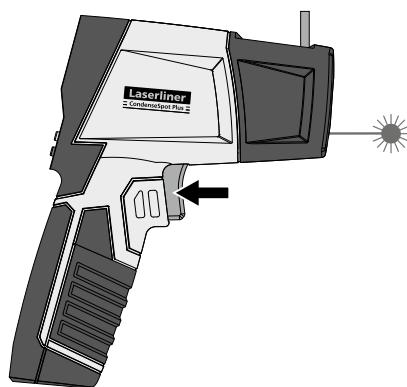

Release the button as soon as the target laser pinpoints the measurement location. The measured value is held.

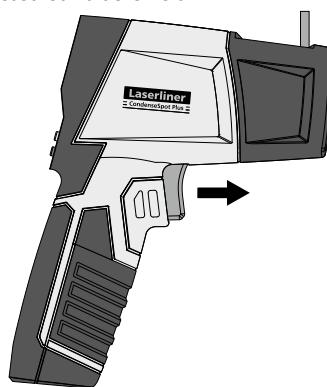

4 Setting the emissivity


An integrated sensor head detects the material/surface-specific infrared radiation emitted by all objects. The level of these emissions is determined by the specific emissivity of the material (0.01 to 1.00). After switching on for the first time, the device is preset to an emissivity factor of 0.95, which is suitable for most organic materials and non-metals (plastics, ceramics, wood, rubber, paints, varnishes and stone). For materials with different emissivity factors, refer to the table under Point 9.

Wherever possible, paint or matt black stickers can be applied on non-coated metals and metal oxides, which due to their low, temperature-unstable emissivity are suitable for IR measurement only for a limited extent, as well as on surfaces with unknown emissivity in order to set the emissivity factor to 0.95. If this is not possible, use a contact thermometer.


! The emissivity last selected is set after the device is switched on. Check the emissivity setting before each measurement.

The device features a quick selection function for the stored emissivity factors (0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.55) and accurate setting between 0.01 – 1.00.


Quick emissivity factor selection

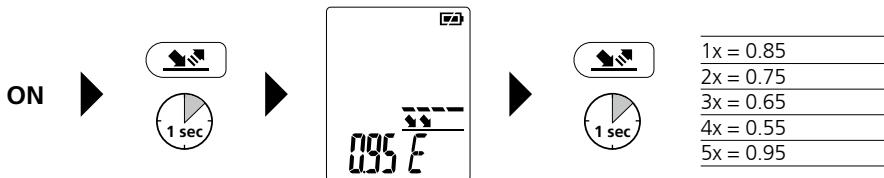

Accurate emissivity factor setting

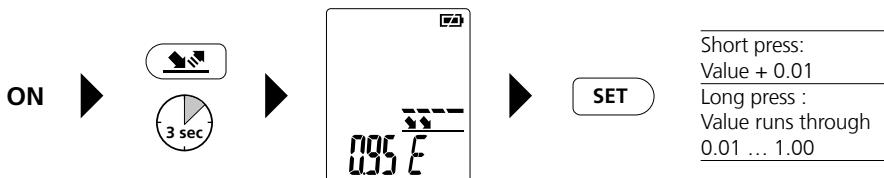

5 Mode selection

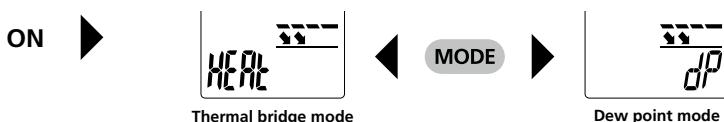

6 Dew point mode/condensation moisture indicator



The dew point temperature is the point the temperature must drop below for the air to precipitate its water vapour in the form of droplets, mist or dew. Condensation water therefore occurs for example when the temperature of an inside wall or window reveal is lower than the dew point temperature of the room. These areas are then damp and are a breeding ground for mildew/mould with possible material damage.


The CondenseSpot Plus calculates the dew point with the integrated sensors for ambient temperature and relative humidity. At the same time, the surface temperature of objects is determined with the aid of infrared temperature measurement. By comparing these temperature it is possible to identify areas that are exposed to the risk of condensation moisture. The condensation moisture indicator (b) displays the result in the form of a bar graph, supported by visual and acoustic signals indicating the high probability of condensation moisture occurring.



No risk of condensation moisture




Slight risk of condensation moisture
„dP“ symbol flashing

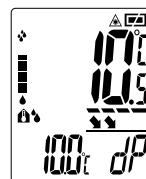

Risk of condensation moisture
„dP“ symbol flashing with acoustic signal

The condensation moisture indicator (b) is shown in all modes.
The device therefore constantly shows the risk level of condensation moisture.

The measured values for relative humidity and ambient temperature can be called up:

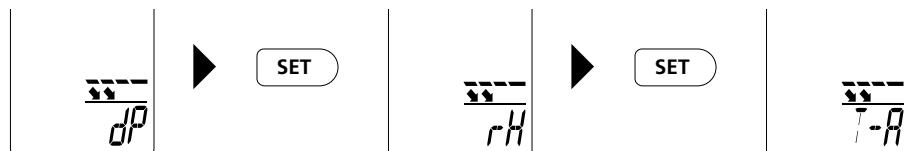

7 Thermal bridge mode



In relation to buildings, the term thermal bridge refers to an area, e.g. an inside wall, at which heat is transferred outwards faster than at the rest of the inside wall. When viewed from the inside, the temperature of this area is lower than the surrounding areas and when viewed from outside higher than the surrounding areas. This often indicates faulty or inadequate insulation.

For this purpose, the CondenseSpot Plus compares the ambient temperature with the surface temperature. If there are large differences in both temperatures, the device will trigger warnings in 2 stages: „CHK“ is displayed in borderline cases or the display lighting changes to „blue“ or „red“ to indicate the differences are very large.



Ambient temperature:
20°C

No thermal bridge



Ambient temperature:
20°C

Possible thermal bridge,
continue checking area



Ambient temperature:
20°C


Thermal bridge,
display lights blue with
acoustic signal



Ambient temperature:
12°C


Thermal bridge,
display lights red with
acoustic signal

8 Menu settings

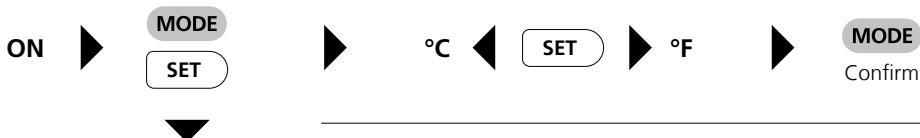

Continuous measurement

By selecting the „Cont LOK“ function, continuous measurements can be carried out without having to permanently press the trigger button.

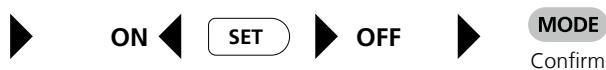

Continuous measurement starts by briefly pressing the trigger button. A lock symbol appears on the display. The value is held (HOLD) by pressing the button again.

Factory setting

The „FAC“ function resets the device to the factory setting.



9 Emission coefficient tables

Reference values with tolerances

Metals				
Alloy A3003		Iron		Steel
Oxidised	0.20	Oxidised	0.75	Alloy (8% nickel, 18% chromium)
Roughened	0.20	With rust	0.60	Galvanised
Aluminium		Iron, cast		Oxidised
Oxidised	0.30	Non-oxidised	0.20	Heavily oxidised
Polished	0.05	Molten mass	0.25	Freshly rolled
Brass		Iron, forged		Rough, flat surface
Polished	0.30	Matt	0.90	Rusty, red
Oxidised	0.50	Lead		Sheet, nickel plated
Chromium oxide	0.81	Rough	0.40	Sheet, rolled
Copper		Platinum		Stainless steel
Oxidised	0.72	Black	0.90	
Copperoxide	0.78	Steel		
Inconel		Cold rolled	0.80	
Oxidised	0.83	Ground plate	0.50	
Electropolished	0.15	Polished plate	0.10	
				Zinc
				Oxidised
				0.10

Nonmetals				
Asbestos	0.93	Gravel	0.95	Paper
Asphalt	0.95	Grit	0.95	All colours
Basalt	0.70	Gypsum	0.88	0.96
Brick, red	0.93	Gypsum cardboard	0.95	0.95
Carborundum	0.90	Heat sink		0.94
Cement	0.95	Black, anodized	0.98	PE, P, PVC
Ceramics	0.95	Human skin	0.98	0.94
China		Ice		Quartz glass
Brilliant white	0.73	Clear	0.97	0.93
With glaze	0.92	With heavy frost	0.98	Rubber
Clay	0.95	Laminate	0.90	Hard
Coal		Lime	0.35	Soft, grey
Non-oxidised	0.85	Lime malm brick	0.95	Sand
Concrete, plaster, mortar	0.93	Limestone	0.98	0.95
Cotton	0.77	Marble		Screed
Earthenware, matt	0.93	Black, dull finish	0.94	0.93
Fabric	0.95	Greyish, polished	0.93	Snow
Glass	0.90	Masonry	0.93	0.80
Glass wool	0.95	Paint		Soil
Graphite	0.75	Black, matt	0.97	0.82
		Heat-resistant	0.92	Tar
		White	0.90	Tar paper
				0.92
				Transformer paint
				0.94
				Wallpaper, light-coloured
				0.89
				Water
				0.93
				Wood
				Untreated
				Beech, planed
				0.88
				0.94

Information on maintenance and care

Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring agents and solvents. Remove the battery(ies) before storing for longer periods. Store the device in a clean and dry place.

Calibration

The measuring device must be calibrated and tested on a regular basis to ensure it is accurate and working properly. We recommend carrying out calibration once a year. Contact your distributor or the UMAREX-LASERLINER service department.

Technical data (Technical revisions reserved. 24W31)

Measured variable	Infrared temperature Humidity Ambient temperature
Mode	Dew point Thermal bridge
Measuring range ambient temperature	-20°C ... 65°C
Accuracy ambient temperature	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C and >50°C ($\pm 2.5^\circ\text{C}$)
Resolution ambient temperature	0.1°C
Measuring range infrared temperature	-40°C ... 365°C
Accuracy infrared temperature	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0.1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ or $\pm 1\%$, depending on the higher value) >30°C ($\pm 2\%$ or $\pm 2\%$, depending on the higher value)
Resolution infrared temperature	0.1°C
Measuring range humidity (relative)	1% ... 99%
Accuracy (absolute) Humidity (relative)	20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% and >80% ($\pm 5\%$)
Humidity resolution (relative)	0.1%
Measuring range dew point temperature	-50°C ... 50°C
Accuracy dew point temperature	20% rH ... 30% rH ($\pm 2.5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% rH ... 95% rH ($\pm 1.5^\circ\text{C}$)
Resolution dew point temperature	0.1°C
Laser wavelength	650 nm
Laser class	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Automatic switch-off	after 30 seconds
Emission coefficient	adjustable, 0.01 ... 1.00
Optics	12:1 (12 m distance: 1 m measured spot)
Power supply	2 x 1.5V LR6 (AA)
Runtime	approx. 20 hours
Operating conditions	0°C ... 50°C, max. humidity 80% rH, no condensation, max. working altitude 2000 m above sea level
Storage conditions	-10°C ... 60°C, max. humidity 80% rH, no condensation
Dimensions (W x H x D)	60 x 205 x 150 mm
Weight	384 g (incl. batteries)

EU and UK directives and disposal

The product complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU and the UK. This product, including accessories and packaging, is an electrical appliance that must be recycled in an environmentally appropriate manner in accordance with European and UK directives on waste electrical and electronic equipment, batteries and packaging, in order to recover valuable raw materials.

Further safety and supplementary notices at: <https://packd.li/ll/aqu/in>

! Lees de handleiding, de bijgevoegde brochure „Garantie- en aanvullende aanwijzingen“ evenals de actuele informatie en aanwijzingen in de internet-link aan het einde van deze handleiding volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u de laserinrichting doorgeeft.

Doelmatig gebruik

De CondenseSpot Plus is een infrarood temperatuurmeettoestel met geïntegreerde hygrometer en is geschikt voor zowel de contactloze temperatuurmeting van oppervlakken als de berekening van de dauwpunttemperatuur. Het meettoestel meet de hoeveelheid afgestraalde elektromagnetische energie in het infrarode golflengtebereik en berekent daaruit de resulterende oppervlaktetemperatuur. In combinatie met de geïntegreerde sensoren detecteert het toestel warmtebruggen en condensatievocht.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specificaties.
- De meetapparaten en het toebehoren zijn geen kinderspeelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Ombouwwerkzaamheden of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan, hierdoor komen de goedkeuring en de veiligheidsspecificatie te vervallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische belasting, extreme temperaturen, vocht of sterke trillingen.
- Het apparaat mag niet meer worden gebruikt als een of meerdere functies uitvallen of de batterijlading zwak is.
- Let bij gebruik buitenshuis op dat het apparaat alleen onder dienovereenkomstige weersomstandigheden resp. na het treffen van geschikte veiligheidsmaatregelen toegepast wordt.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van lokale resp. nationale instanties voor het veilige en deskundige gebruik van het apparaat in acht.

Veiligheidsinstructies


Omgang met lasers van klasse 2



EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Opgelet: Kijk nooit in de directe of reflecterende straal.
- Richt de laserstraal niet op personen.
- Als laserstraling volgens klasse 2 de ogen raakt, dient u deze bewust te sluiten en uw hoofd zo snel mogelijk uit de straal te bewegen.
- Manipulaties (wijzigingen) aan de laserinrichting zijn niet toegestaan.
- Bekijk de laserstraal of de reflecties nooit met behulp van optische apparaten (loep, microscoop, verrekijker, ...).


Uittreep-opening laser

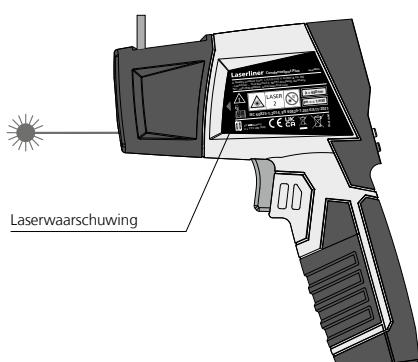

Veiligheidsinstructies


Omgang met elektromagnetische straling

- Het meettoestel voldoet aan de voorschriften en grenswaarden voor de elektromagnetische compatibiliteit volgens de EMC-richtlijn 2014/30/EU.
- Plaatselijke gebruiksbeperkingen, bijv. in ziekenhuizen, in vliegtuigen, op pompstations of in de buurt van personen met een pacemaker, moeten in acht worden genomen. Een gevaarlijk effect op of storing van en door elektronische apparaten is mogelijk.
- Bij de toepassing in de buurt van hoge spanningen of hoge elektromagnetische wisselvelden kan de meetnauwkeurigheid negatief worden beïnvloed.

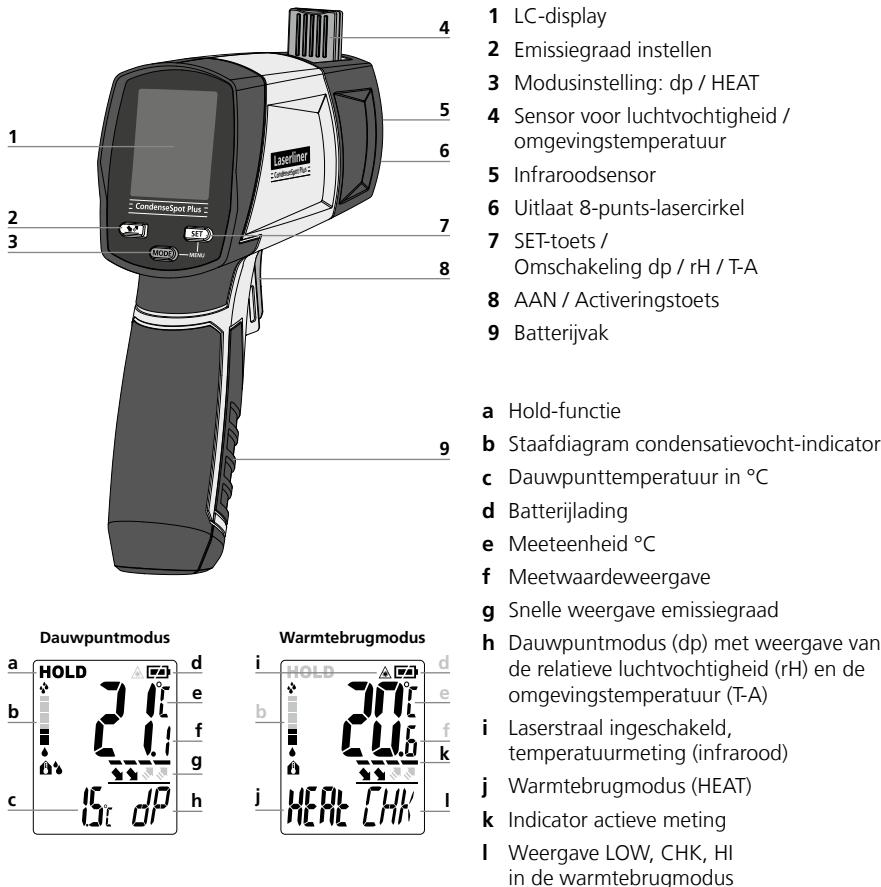


1 Batterijen plaatsen

Open het batterijvakje en plaats de batterijen overeenkomstig de installatiesymbolen. Let daarbij op de juiste polariteit.

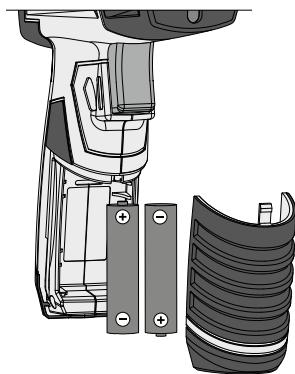

2 ON / OFF

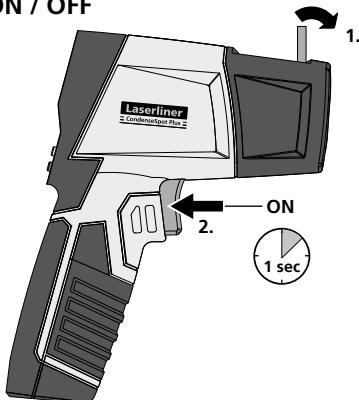


Automatische uitschakeling na 30 seconden.




Let op dat de sensor voor de luchtvochtigheid/omgevingstemperatuur (4) tijdens het transport ingeklap is.

3 Constante meting / Hold

Activeer de laser (zie afbeelding) en houd de toets ingedrukt voor de doorvoering van een duurzame meting.

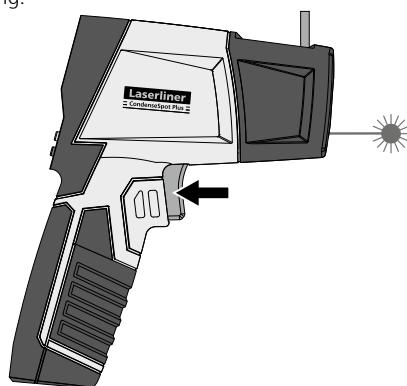

Laat de toets los, zodra de gewenste meetplaats met de doellaser wordt gedetecteerd. De gemeten waarde wordt vastgehouden.

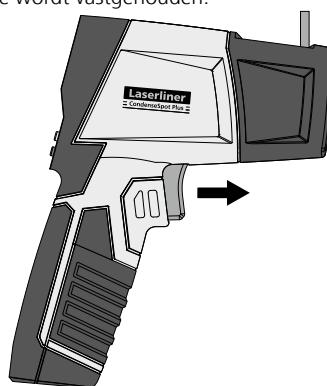

4 Instellen van de emissiegraad


De geïntegreerde sensormeetkop ontvangt de hoeveelheid infraroodstraling die ieder lichaam afhankelijk van het materiaal-/oppervlak uitstraalt. De graad van de uitstraling wordt bepaald door de emissiegraad (0,01 tot 1,00). Bij de eerste inschakeling is de laser op een emissiegraad van 0,95 voor ingesteld, een waarde die voor de meeste organische stoffen evenals niet-metalen, (kunststoffen, papier, keramiek, hout, rubber, verven, lakken en steen) van toepassing is. Voor materialen met afwijkende emissiegraden verwijzen wij naar de tabel onder punt 9.

Bij ongecoate metalen zoals metaaloxiden die op grond van hun geringe en temperatuurstabiele emissiegraad slechts geschikt zijn voor de IR-meting en bij oppervlakken met een onbekende emissiegraad kunnen, indien mogelijk, lakken of matzwarte stickers worden aangebracht om de emissiegraad op 0,95 te zetten. Als dat niet mogelijk is, moet met een contactthermometer worden gemeten.


- ! Na de inschakeling is de als laatste gebruikte emissiegraad ingesteld. Controleer de instelling van de emissiegraad vóór iedere meting.

Het toestel beschikt over een snelkeuze van opgeslagen emissiegraden (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) en over een exacte instelling tussen 0,01 en 1,00.


Snelle selectie emissiegraad

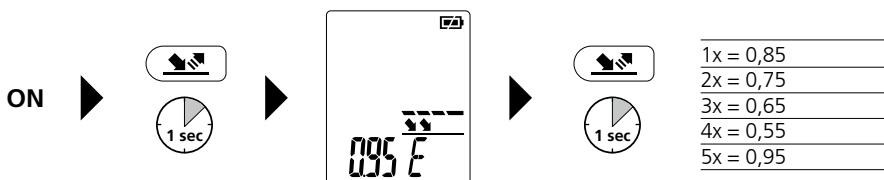

Nauwkeurige instelling emissiegraad

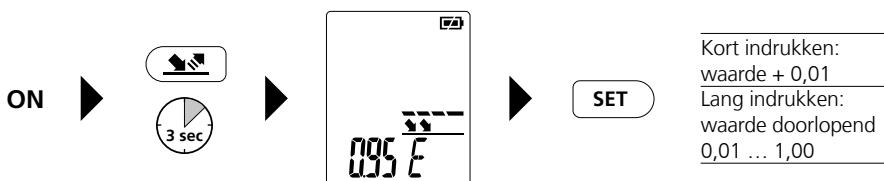

5 Modusselectie

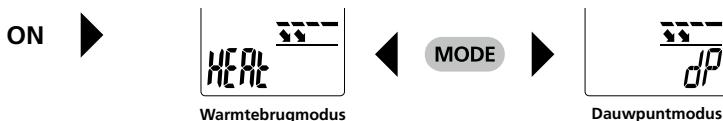

6 Dauwpuntmodus / condensatievocht-indicator



De dauwpunttemperatuur is de temperatuur die moet worden onderschreden, zodat de lucht de voorhanden waterdamp in de vorm van druppels, nevel of dauw kan afscheiden. Condensatievocht ontstaat dus als bijv. een binnenwand of raamkozijn een lagere temperatuur vertoont dan de dauwpunttemperatuur van het vertrek. Deze punten zijn dan vochtig en vormen een voedingsbodem voor schimmels en materiaalschade.


De CondenseSpot Plus berekent het dauwpunt met behulp van de geïntegreerde sensoren voor omgevingstemperatuur en relatieve luchtvuchtigheid. Tegelijkertijd wordt de oppervlaktemperatuur van objecten bepaald met behulp van een infrarood-temperatuurmeting. Door vergelijken van deze temperaturen kunnen zo plekken worden gevonden die waar condensatievocht kan ontstaan. Het resultaat wordt door de condensatievocht-indicator (b) als staafdiagram weergegeven. Bij een grote kans op condensatievocht wordt de weergave ondersteund door optische en akoestische signalen.



geen gevaar voor condensatievocht




gering gevaar voor condensatievocht
Symbol ,dP' knippert

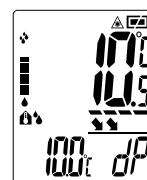


gevaar voor condensatievocht
Symbol ,dP' knippert en een signaal klinkt

De condensatievochtindicator (b) wordt in iedere modus van het toestel weergegeven. Het apparaat informeert dus voortdurend over het gevaar van condensatievocht.

De meetwaarden voor de relatieve luchtvuchtigheid en de omgevingstemperatuur kunnen worden opgeroepen:

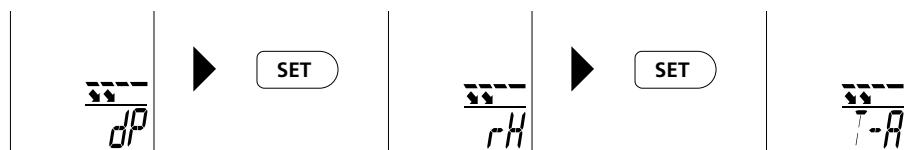

7 Warmtebrugmodus

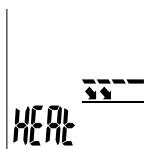

Als warmtebrug worden plekken in gebouwen beschreven, bijv. aan een binnenwand, waar warmte sneller naar buiten wordt getransporteerd dan bij de rest van de binnenwand. De temperatuur op deze plekken is aan de binnenzijde kouder en aan de buitenzijde warmer dan de aangrenzende bereiken. Dit is vaak een aanduiding voor slechte of onvoldoende isolatie.

De CondenseSpot Plus vergelijkt hiervoor de omgevingstemperatuur met de oppervlaktetemperatuur. Bij grotere verschillen tussen deze beide temperaturen genereert het toestel waarschuwingen in 2 gradaties. In het grensbereik verschijnt de opmerking ‚CHK’ en bij zeer grote verschillen schakelt de displayverlichting over naar ‚blauw’ of ‚rood’.



Omgevingstemperatuur:
20°C

geen warmtebrug



Omgevingstemperatuur:
20°C

eventueel een
warmtebrug, bereik
verder controleren



Omgevingstemperatuur:
20°C


warmtebrug,
displayverlichting
is blauw en een
signaal klinkt



Omgevingstemperatuur:
12°C

warmtebrug,
displayverlichting is rood
en een signaal klinkt

8 Menu-instellingen

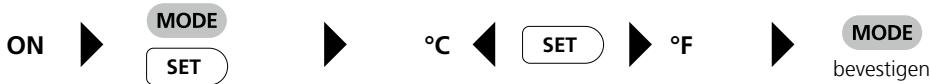


Constante meting

Schakel de functie ‚Cont LOK’ in om constante metingen uit te voeren zonder dat u de activeringstoets ingedrukt moet houden.



Cont LOK

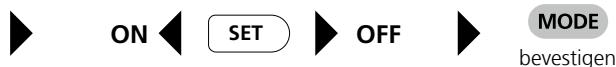

Druk de activeringstoets kort in om de constante meting te starten. Op het display verschijnt een slot-symbool. Door het opnieuw indrukken van de toets wordt de waarde vastgehouden (HOLD).

Fabrieksinstelling

Met de functie ‚FAC’ schakelt u het toestel terug naar de fabrieksinstellingen.



FAC



9 Tabellen bij emissiegraden richtwaarden met toleranties

Metaal					
Alloy A3003 geoxideerd geruwed	0,20 0,20	Inconel geoxideerd elektrisch gepolijst	0,83 0,15	Staal geslepen plaat gepolijste plaat legering (8% nikkel, 18% chroom) gegalvaniseerd	0,50 0,10
Aluminium geoxideerd gepolijst	0,30 0,05	Koper geoxideerd Koper oxyde	0,72 0,78	geoxideerd	0,35 0,28
Chromen oxyde	0,81	Lood ruw	0,40	sterk geoxideerd	0,88
Gesmeed ijzer mat	0,90	Messing gepolijst geoxideerd	0,30 0,50	vers gewalst	0,24
Gietijzer niet-geoxideerd smelt	0,20 0,25	Platina zwart	0,90	ruw, vlak oppervlak roestig, rood	0,96 0,69
IJzer geoxideerd met roest	0,75 0,60	Staal koudgewalst	0,80	plaatstaal, met nikkelcoating plaatstaal, gewalst roestvrij staal	0,11 0,56 0,45
		Zink geoxideerd		0,10	

Niet-metaal			
Aarde	0,94	IJs	
Asbest	0,93	glad	0,97
Asfalt	0,95	met sterke vorst	0,98
Baksteen rood	0,93	Kalk	0,35
Basalt	0,70	Kalksteen	0,98
Behang (papier) licht	0,89	Kalkzandsteen	0,95
Beton, pleister, mortel	0,93	Katoen	0,77
Carborundum	0,90	Keramiek	0,95
Cement	0,95	Klei	0,95
Dekvloer	0,93	Koellichamen	
Gips	0,88	zwart geëloxeed	0,98
Gipsplaat	0,95	Kool	
Glas	0,90	niet-geoxideerd	0,85
Glaswol	0,95	Kunststof	
Grafiet	0,75	lichtdoorlatend	0,95
Grind	0,95	PE, P, PVC	0,94
Gruis	0,95	Kwartsglas	0,93
Hout		Lak	
onbehandeld	0,88	mat zwart	0,97
beuken, geschaafd	0,94	hittebestendig	0,92
		wit	0,90
		Laminaat	0,90
		Marmor	
		zwart, gematteerd	0,94
		grijsachtig gepolijst	0,93
		Menselijke huid	0,98
		Muurwerk	0,93
		Papier	
		alle kleuren	0,96
		Porselein	
		wit glanzend	0,73
		met lazuur	0,92
		Rubber	
		hard	0,94
		zacht-grijs	0,89
		Sneeuw	0,80
		Steengoed, mat	0,93
		Stof	0,95
		Teer	0,82
		Teerpapier	0,92
		Transformatorenlak	0,94
		Water	0,93
		Zand	0,95

Opmerkingen inzake onderhoud en reiniging

Reinig alle componenten met een iets vochtige doek en vermijd het gebruik van reinigings-, schuur- en oplosmiddelen. Verwijder de batterij(en) voordat u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.

Kalibratie

Het meettoestel moet regelmatig gekalibreerd en gecontroleerd worden om de nauwkeurigheid en de functie te waarborgen. Wij adviseren, het apparaat een keer per jaar te kalibreren. Neem hiervoor contact op met uw vakhandelaar of de serviceafdeling van UMAREX-LASERLINER.

Technische gegevens (Technische wijzigingen voorbehouden. 24W31)

Meetgrootte	Infraroodtemperatuur Luchtvochtigheid Omgevingstemperatuur
Modus	Dauwpunt Warmtebrug
Meetbereik omgevingstemperatuur	-20°C ... 65°C
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C en >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Resolutie omgevingstemperatuur	0,1°C
Meetbereik infraroodtemperatuur	-40°C ... 365°C
Nauwkeurigheid infraroodtemperatuur	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ of $\pm 1\%$, al naargelang de hogere waarde) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ of $\pm 2\%$, al naargelang de hogere waarde)
Resolutie infraroodtemperatuur	0,1°C
Meetbereik luchtvochtigheid (relatief)	1% ... 99%
Nauwkeurigheid (absoluut) Luchtvochtigheid (relatief)	20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% en >80% ($\pm 5\%$)
Resolutie luchtvochtigheid (relatief)	0,1%
Meetbereik dauwpunttemperatuur	-50°C ... 50°C
Nauwkeurigheid dauwpunttemperatuur	20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Resolutie dauwpunttemperatuur	0,1°C
Laser golflengte	650 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Automatische uitschakeling	na 30 seconden
Emissiegraden	instelbaar, 0,01 ... 1,00
Optiek	12:1 (12 m meetafstand : 1 m meetstip)
Voeding	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 20 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 60°C, luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend
Afmetingen (B x H x D)	60 x 205 x 150 mm
Gewicht	384 g (incl. batterijen)

EU- en UK-bepalingen en afvoer

Het product voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU en GB. Dit product, inclusief toebehoren en verpakking, is een elektrisch apparaat dat op een milieuvriendelijke manier moet worden gerecycled in overeenstemming met de Europese en Britse richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en verpakkingen, om waardevolle grondstoffen terug te winnen.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder: <https://packd.li/l/aqu/in>

! Du bedes venligst læse betjeningsvejledningen, det vedlagte hæfte „Garanti- og supplerende anvisninger“ samt de aktuelle oplysninger og henvisninger på internet-linket i slutning af denne vejledning fuldstændigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med laserenheden, hvis denne overdrages til en ny bruger.

Tilsigtet anvendelse

CondenseSpot Plus er en infrarød-temperaturmåler med integreret hygrometer og muliggør berøringsfri temperaturmåling af overflader og beregning af dugpunkttemperaturen. Måleenheten mäter mængden af udstrålet elektromagnetisk energi i det infrarøde bølgelængeområde og beregner derudfra den resulterende overfladetemperatur. I forbindelse med de integrerede sensorer detekterer apparatet varmebroer og kondensationsfugt.

Almindelige sikkerhedshenvisninger

- Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.
- Måleapparaterne og tilbehøret er ikke legetøj. Skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Ombygning eller ændring af apparatet er ikke tilladt og vil medføre, at godkendelsen og sikkerhedsspecifikationerne bortfalder.
- Undgå at udsætte apparatet for mekaniske belastninger, meget høje temperaturer, fugt eller kraftige vibrationer.
- Apparatet må ikke anvendes længere, hvis en eller flere funktioner svigter, eller hvis batteriladningen er svag.
- Ved udendørs brug må udstyret kun anvendes under passende vejrførhold og/eller ved brug af egnede beskyttelsesforanstaltninger.
- Tag sig sikkerhedsforanstaltningerne fra lokale og/eller nationale myndigheder med henblik på saglig korrekt brug af apparatet.

Sikkerhedsanvisninger


Omgang med lasere i klasse 2



EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Pas på: Undgå at se ind i en direkte eller reflekterende stråle.
- Undgå at rette laserstrålen mod personer.
- Hvis laserstråling i klasse 2 rammer en person i øjnene, skal ved-kommende bevidst lukke øjnene og straks fjerne hovedet fra strålen.
- Manipulation (ændring) af laserenheden er ikke tilladt.
- Laserstrålen eller dens refleksioner må aldrig betragtes gennem optisk udstyr (lup, mikroskop, kikkert, ...).



Udgangsåbning laser

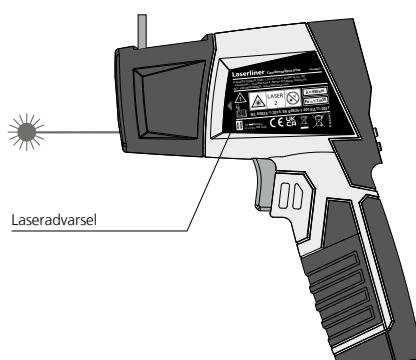

Sikkerhedsanvisninger

Omgang med elektromagnetisk stråling


- Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.
- Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.
- Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje elektromagnetiske vekselstøtter kan måleapparatets nøjagtighed blive påvirket.

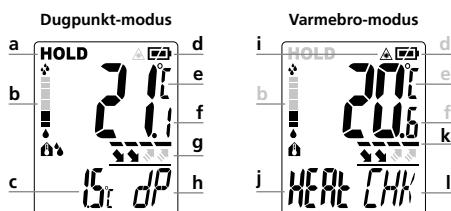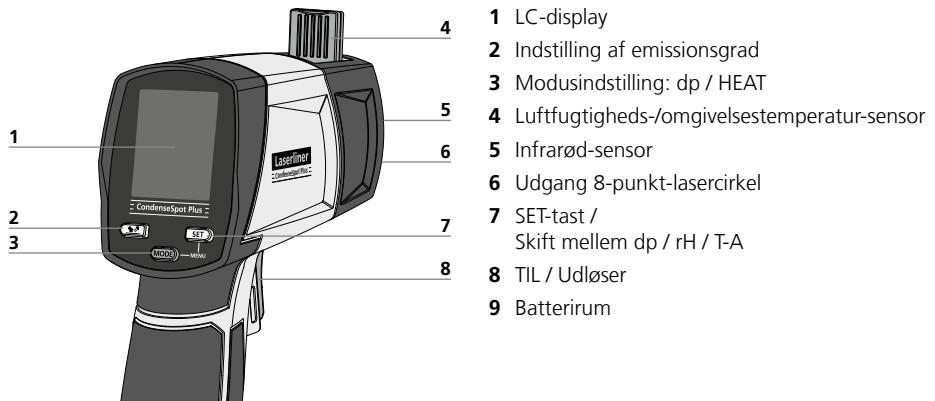


- a Hold-funktion
- b Søjlediagram kondensationsfugt-indikator
- c Dugpunkttemperatur i °C
- d Batteriladning
- e Måleenhed °C
- f Måleværdivisning
- g Hurtigvisning emissionsgrad
- h Dugpunkt-modus (dp) med visning af relativ luftfugtighed (rh) og omgivelsestemperatur (T-A)
- i Laserstråle aktiveret, temperaturmåling (infrarød)
- j Varmebro-modus (HEAT)
- k Indikator aktiv måling
- l Visning LOW, CHK, HI i varmebro-modus

1 Isætning af batterier

Åbn batterihuset og læg batterierne i.
Vær opmærksom på de angivne poler.

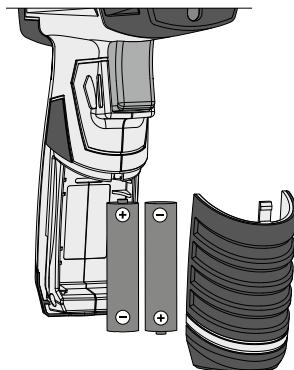

2 ON / OFF

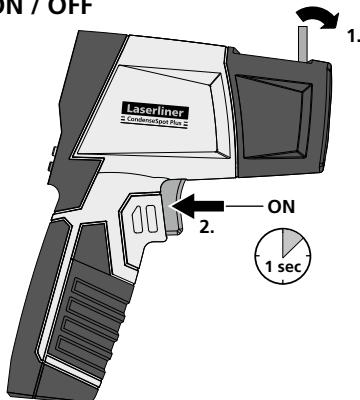


Auto-slukning efter 30 sekunder.




Vær opmærksom på, at luftfugtigheds-/
omgivelsestemperatur-sensoren (4) er
klappet ind under transport

3 Kontinuerlig måling / Hold

Til udførelse af en kontinuerlig måling aktiverer
man laseren (se figur) og holder knappen inde.

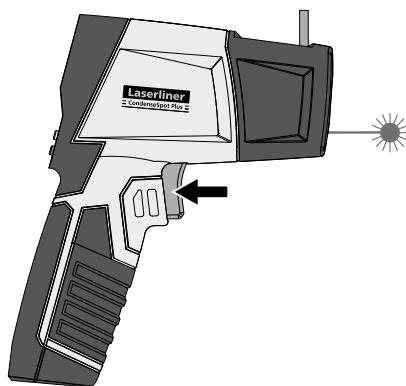

Så snart det ønskede målested detekteres
med mållaseren, slipper man knappen.
Den målte værdi fastholdes.

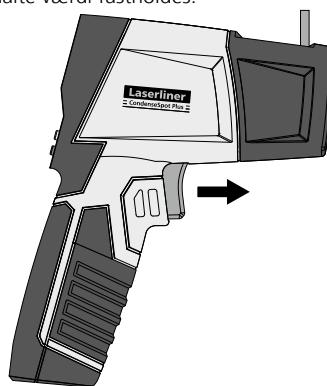

4 Indstilling af emissionsgrad


Det integrerede sensormålehoved modtager den infrarøde stråling, som ethvert legeme afgiver alt efter materiale/overflade. Graden af udstrålingen bestemmes af emissionsgraden (0,01 til 1,00). Når apparatet tændes første gang, er det forindstillet til en emissionsgrad på 0,95, hvilket er passende for de fleste organiske stoffer som fx ikke-metaller (plast, papir, keramik, træ, gummi, maling, lak og sten). Materialer med afgivende emissionsgrad fremgår af tabellen under pkt. 9.

Ved ikke-belagte metaller og metaloxider, der pga. deres lave og temperatur-ustabile emissionsgrad kun er betinget egnet til IR-måling, og ved overflader med en ukendt emissionsgrad kan der, hvis dette er muligt, påsættes lak eller matsorte mærkater for at sætte emissionsgraden til 0,95. Hvis dette ikke er muligt, måles der med et kontakt-termometer.


! Når man tænder apparatet, er den senest valgte emissionsgrad indstillet. Inden hver måling skal man kontrollere indstillingen af emissionsgraden.

Apparatet har et hurtigt valg af lagrede emissionsgrader (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) samt en præcis indstilling mellem 0,01 og 1,00.


Hurtigvalg emissionsgrad

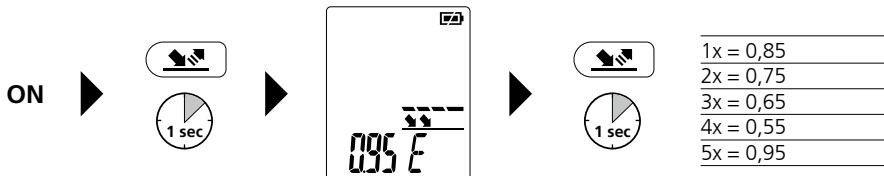

Præcis indstilling emissionsgrad

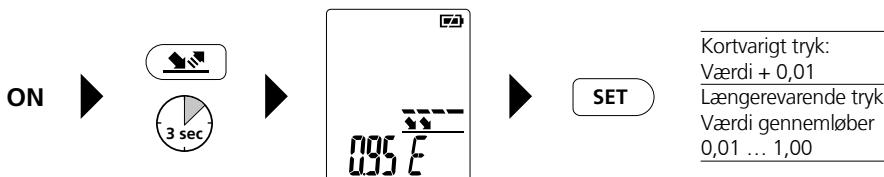

5 Modusvalg

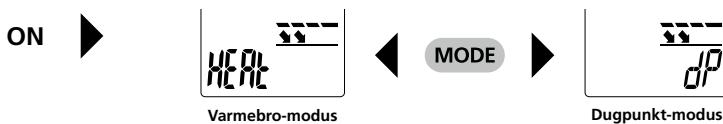

6 Dugpunktmodus / kondensationsfugt-indikator



Dugpunkttemperaturen er den temperatur, der skal underskrides, så luften kan udskille den indeholdte vanddamp i form af dråber, tåge eller dug. Kondensationsfugt opstår altså f.eks., når en indvendig væg eller rude har en lavere temperatur end rummets dugpunkttemperatur. Disse steder er da fugtige og danner grobund for skimmelsvamp og materialeeskader.


CondenseSpot Plus beregner dugpunktet ved hjælp af de integrerede sensorer for omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed. Samtidigt bestemmes overfladetemperaturen på objekter ved hjælp af infrarødt-temperaturmåling. Ved at sammenligne disse temperaturer kan der findes steder, som er utsat for risiko for kondensationsfugt. Resultatet vises af kondensationsfugt-indikatoren (b) i form af et sjøjlediagram og understøttes desuden af visuelle og akustiske signaler, når der er høj sandsynlighed for kondensationsfugt.



Ingen risiko for kondensationsfugt



Svag risiko for kondensationsfugt
Symbolet „dP“ blinker

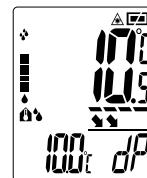


Risiko for kondensationsfugt
Symbolet „dP“ blinker, og der lyder et signal


Kondensationsfugt-indikatoren (b) vises i alle apparatets modi.

Apparatet giver dermed konstant oplysninger om fare for kondensationsfugt.

Måleværdierne for relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur kan indhentes:

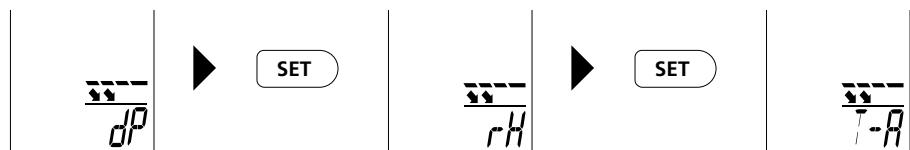

7 Varmebro-modus

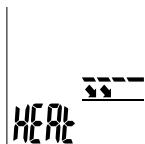


Som varmebro betegner man et område i bygninger, f.eks. en indvendig væg, hvor varme transportereres hurtigere udad end på resten af den indvendige væg. Temperaturen i disse områder er, set fra det indvendige rum, koldere og set uden for huset varmere end de omkringliggende områder. Dette tyder ofte på manglende eller utilstrækkelig isolering.

CondenseSpot Plus sammenligner derfor omgivelsestemperaturen med overfladetemperaturen. Ved større forskelle mellem de to temperaturer afgiver apparatet advarsler i 2 trin. I grænseområdet med henvisningen „CHK“ eller ved meget store forskelle ved, at displayets belysning skifter til „blå“ eller „rød“.



Omgivelsestemperatur:
20°C

Ingen varmebro

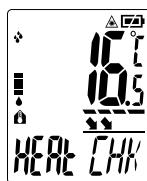

Omgivelsestemperatur:
20°C
Måske varmebro,
Kontrollér området
yderligere




Omgivelsestemperatur:
20°C
Varmebro,
Display lyser blåt, og
der lyder et signal



Omgivelsestemperatur:
12°C
Varmebro,
Display lyser rødt, og
der lyder et signal

8 Menuindstillinger

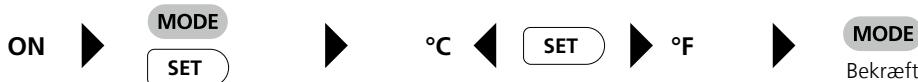

Kontinuerlig måling

Ved at aktivere funktionen „Cont LOK“ kan der udføres kontinuerlig måling, uden at udløser-tasten skal holdes inde.



Man starter den kontinuerlige måling ved at trykke kortvarigt på udløser-tasten. På displayet vises et hængelås-symbol Når man trykker på tasten igen, fastholdes værdien (HOLD).

Fabriksindstilling

Med funktionen „FAC“ returneres apparatet til fabriksindstilling.



9 Emissionsgradtabeller Vejl.værdier med tolerancer

Metal				
Aluminium oxideret poleret	0,30 0,05	Kobber oxideret Kobberoxid	0,72 0,78	Stål galvaniseret oxideret
Bly ru	0,40	Legering A3003 oxideret gjort ru	0,20 0,20	stærkt oxideret friskvalset
Chromium	0,81			ru, glat overflade
Inconel oxideret elektropoleret	0,83 0,15	Messing poleret oxideret	0,30 0,50	rusten, rød plade, nikkelbelagt
Jern oxideret med rust	0,75 0,60	Platin sort	0,90	plade, valset rustfrit stål
Jern smedet mat	0,90	Stål koldrullet slebet plade poleret plade legering (8% nikkel, 18% krom)	0,80 0,50 0,10 0,35	Zink oxideret
Jern, støbegods ikke oxideret smeltemasse	0,20 0,25			0,10

Ikke-metal				
Asbest	0,93	Kalk	0,35	Papir alle farver
Asfalt	0,95	Kalksandsten	0,95	0,96
Basalt	0,70	Kalksten	0,98	
Beton, puds, mørtel	0,93	Karborundum	0,90	
Bomuld	0,77	Keramik	0,95	
Cement	0,95	Kul	0,85	
Cementgulv	0,93	Kvartsglas	0,93	
Gips	0,88	Kolelegeme sort eloxeret	0,98	
Gipsplader	0,95	Lak mat sort varmebestandig	0,97 0,92 0,90	
Glas	0,90	Laminat	0,90	
Glasuld	0,95	Lydsignal	0,95	
Grafit	0,75	Marmor sort, matteret gråligt poleret	0,94 0,93	
Grit	0,95	Menneskehud	0,98	
Grus	0,95	Murværk	0,93	
Gummi hårdt blødt-gråt	0,94 0,89			
Is glat med stærk frost	0,97 0,98			
Jord	0,94			

Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man skal undlade brug af rengørings-, skure- og opløsningsmidler. Batterierne skal tages ud inden længere opbevaringsperioder. Apparatet skal opbevares på et rent og tørt sted.

Kalibrering

Måleapparatet skal jævnligt kalibreres og kontrolleres for at garantere præcisionen og funktionen.

Vi anbefaler et kalibreringsinterval på et år. Kontakt din forhandler eller henvend til serviceafdelingen i UMAREX-LASERLINER.

Tekniske data (Forbehold for tekniske ændringer. 24W31)

Målestørrelse	Infrarød temperatur Luftfugtighed Omgivelsestemperatur
Modi	Dugpunkt Varmebro
Måleområde omgivelsestemperatur	-20°C ... 65°C
Nøjagtighed omgivelsestemperatur	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C og >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Opløsning omgivelsestemperatur	0,1°C
Måleområde infrarøgtemperatur	-40°C ... 365°C
Nøjagtighed infrarøgtemperatur	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ eller $\pm 1\%$, afhængigt af den største værdi) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ eller $\pm 2\%$, afhængigt af den største værdi)
Opløsning Infrarød temperatur	0,1°C
Måleområde luftfugtighed (relativ)	1% ... 99%
Nøjagtighed (absolut) Luftfugtighed (relativ)	20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% og >80% ($\pm 5\%$)
Opløsning luftfugtighed (relativ)	0,1%
Måleområde dugpunkttemperatur	-50°C ... 50°C
Nøjagtighed dugpunkttemperatur	20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Opløsning dugpunkttemperatur	0,1°C
Laserbølgelængde	650 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Automatisk slukning	efter 30 sekunder
Emissionsgrad	indstilbar, 0,01 ... 1,00
Optik	12:1 (12 m måleafstand : 1 m måleplet)
Strømforsyning	2 x 1,5V LR6 (AA)
Drifttid	ca. 20 timer
Arbejdsbetingelser	0°C ... 50°C, luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende, arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.
Opbevaringsbetingelser	-10°C ... 60°C, luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende
Dimensioner (B x H x D)	60 x 205 x 150 mm
Vægt	384 g (inkl. batterier)

EU- og UK-bestemmelser og bortskaffelse

Produktet opfylder alle påkraede standarder til fri vareomsætning inden for EU og UK.

Dette produkt, herunder tilbehør og emballage, er et elektrisk apparat, der skal genanvendes i overensstemmelse med de europæiske og britiske retningslinjer for elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage for at genvinde værdifulde råmaterialer.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på: <https://packd.li/ll/aqu/in>

! Lisez entièrement le mode d'emploi, le carnet ci-joint « Remarques supplémentaires et concernant la garantie » et les renseignements et consignes présentés sur le lien Internet précisé à la fin de ces instructions. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations et les donner à la personne à laquelle vous remettez le dispositif laser.

Utilisation conforme

Le CondenseSpot Plus est un thermomètre à infrarouge à hygromètre intégré qui permet de mesurer la température sans contact des surfaces et de calculer la température du point de rosée. L'instrument mesure la quantité d'énergie électromagnétique émise dans la gamme d'ondes infrarouge et calcule la température de la surface en résultant. Combiné avec les capteurs intégrés, l'appareil détecte les ponts thermiques et l'humidité de condensation.

Consignes de sécurité générales

- Utiliser uniquement l'instrument pour l'emploi prévu dans le cadre des spécifications.
- Les appareils et les accessoires ne sont pas des jouets. Les ranger hors de portée des enfants.
- Les transformations ou modifications de l'appareil ne sont pas autorisées, et annuleraient l'homologation et les spécifications de sécurité.
- Ne pas soumettre l'appareil à une charge mécanique, ni à des températures extrêmes ni à de l'humidité ou à des vibrations importantes.
- Ne plus utiliser l'instrument lorsqu'une ou plusieurs fonction(s) ne fonctionne(nt) plus ou lorsque le niveau de charge de la pile est bas.
- Faire attention lors de l'utilisation à l'extérieur à n'utiliser l'appareil que dans les conditions météorologiques adéquates et/ou en prenant les mesures de sécurité appropriées.
- Prière de tenir compte des mesures de sécurité de l'administration locale et/ou nationale relative à l'utilisation correcte de l'appareil.

Consignes de sécurité


Utilisation des lasers de classe 2



EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Attention : Ne pas regarder le rayon direct ou réfléchi.
- Ne pas diriger le rayon laser sur des personnes.
- Si le rayonnement laser de la classe 2 touche les yeux, fermez délibérément les yeux et tournez immédiatement la tête loin du rayon.
- Il est interdit de manipuler (modifier) le dispositif laser.
- Ne jamais regarder le faisceau laser ni les réflexions à l'aide d'instruments optiques (loupe, microscope, jumelles, etc.).


Orifice de sortie du laser

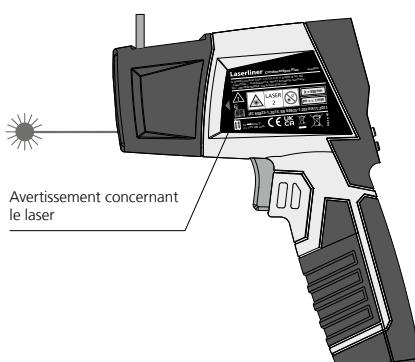

Consignes de sécurité


Comportement à adopter lors de rayonnements électromagnétiques

- L'appareil de mesure respecte les prescriptions et les valeurs limites de compatibilité électromagnétique conformément à la directive CEM 2014/30/UE.
- Il faut tenir compte des restrictions des activités par ex. dans les hôpitaux, les avions, les stations-services ou à proximité de personnes portant un stimulateur cardiaque. Les appareils électroniques peuvent être la source ou faire l'objet de risques ou de perturbations.
- L'utilisation de l'instrument de mesure à proximité de tensions élevées ou dans des champs alternatifs électromagnétiques forts peut avoir une influence sur la précision de la mesure.

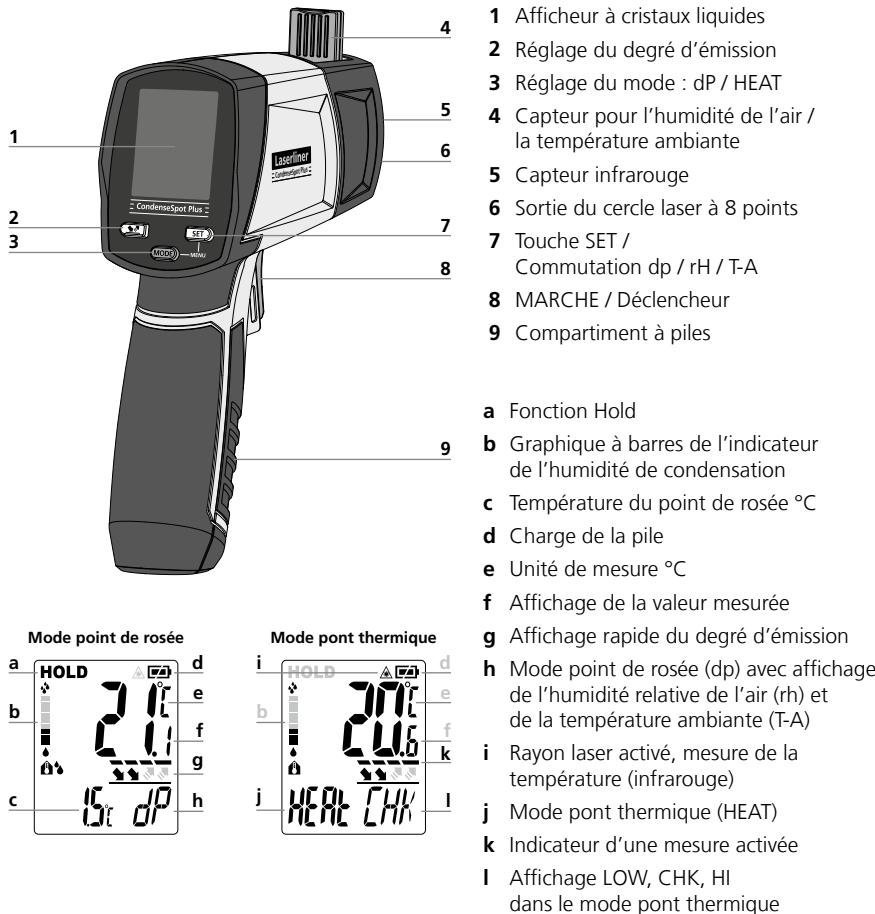


1 Mise en place des piles

Ouvrir le compartiment à piles et introduire les piles en respectant les symboles de pose. Veiller à ce que la polarité soit correcte.

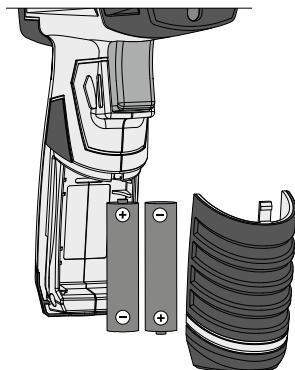

2 ON / OFF

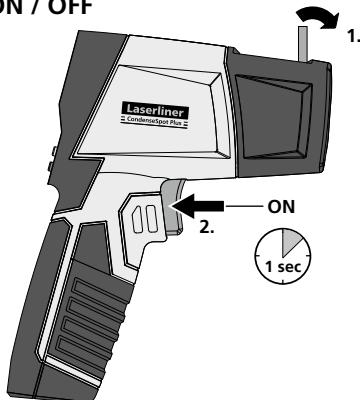


Arrêt automatique après 30 secondes.




Faire attention à ce que le capteur pour l'humidité de l'air/la température ambiante (4) soit rabattu pendant le transport.

3 Mesure continue / Hold

Pour effectuer une mesure continue, activer le laser (voir illustration) et maintenir la touche appuyée.

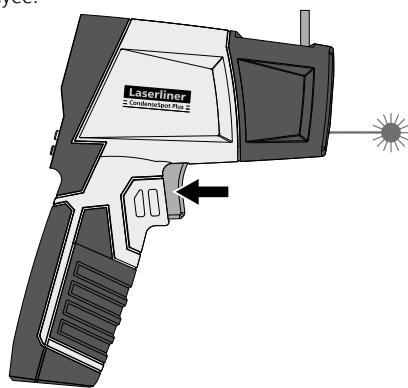

Relâcher la touche dès que le laser de visée détecte le point de mesure souhaité. La valeur mesurée est conservée.

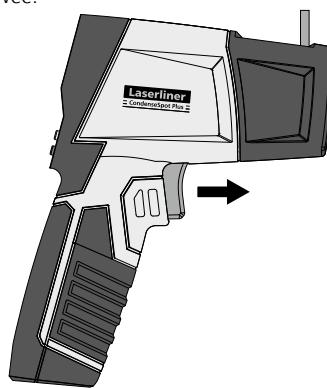

4 Réglage du degré d'émission


La tête manométrique à capteur intégrée reçoit le rayonnement infrarouge que tous les corps émettent en fonction du matériau/de la surface. Le degré d'émission détermine le degré de ce rayonnement (0,01 à 1,00). L'appareil est préérglé à la première mise en marche sur un degré d'émission de 0,95, ce qui est approprié pour la plupart des matériaux organiques ainsi que pour les non-métaux (matières plastiques, papier, céramique, bois, caoutchouc, peintures, vernis et roche). Reportez-vous au tableau du point 9 pour obtenir plus d'informations sur les matériaux à degrés d'émission divergents.

Pour les métaux non revêtus ainsi que pour les oxydes métalliques qui à cause de leur taux d'émission faible et instable en température ne conviennent que jusqu'à un certain point à la mesure IR ainsi que pour les surfaces à taux d'émission inconnu, on peut, dans la mesure du possible, appliquer des peintures ou des autocollants noir mat afin de fixer le taux d'émission à 0,95. Si cela n'est pas possible, mesurer avec un thermomètre à contact.


! Une fois l'appareil mis en marche, le dernier degré d'émission choisi est réglé. Vérifier le réglage du degré d'émission avant chaque mesure.

L'appareil dispose d'une sélection rapide de degrés d'émission mémorisés (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) et d'un réglage précis entre 0,01 et 1,00.

Sélection rapide du degré d'émission

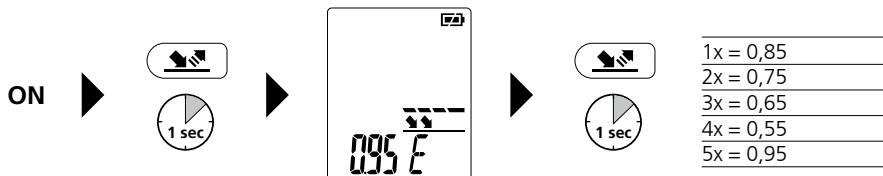

Réglage précis du degré d'émission

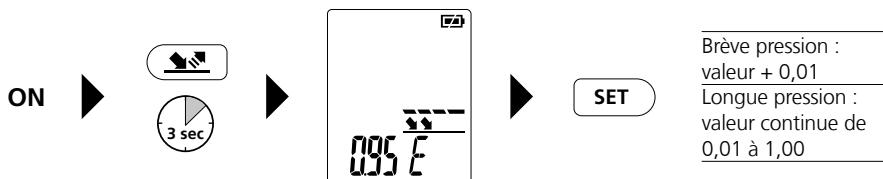

5 Sélection du mode



6 Mode point de rosée / Indicateur de l'humidité de condensation



La température du point de rosée est la température qui doit être dépassée vers le bas pour que l'air puisse extraire la vapeur d'eau contenue sous forme de gouttelettes, de brouillard ou de rosée. L'humidité de condensation se produit ainsi par ex. lorsqu'un mur intérieur ou une embrasure présente une température plus faible que la température du point de rosée de la pièce. Ces zones sont alors humides et offrent un milieu adéquat pour le développement des moisissures et des dommages des matériaux.


Le CondenseSpot Plus calcule le point de rosée au moyen de capteurs intégrés pour la température ambiante et l'humidité de l'air relative. La mesure de la température par infrarouge permet, en même temps, de déterminer la température de la surface des objets. En comparant ces températures, il est ainsi possible de détecter des zones qui sont exposées au risque d'humidité de condensation. Le résultat s'affiche sous forme de graphique à barres grâce à l'indicateur de l'humidité de condensation (b) et est signalé par des signaux sonores et visuels en cas de forte probabilité d'apparition de l'humidité de condensation.



Pas de risque d'humidité de condensation




Léger risque d'humidité de condensation
Le symbole « dp » clignote

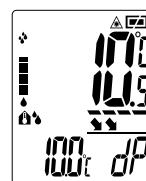


Risque d'humidité de condensation
Le symbole « dp » clignote et un signal retentit

L'indicateur d'humidité de condensation (b) s'affiche dans chaque mode de l'appareil.
L'appareil donne ainsi constamment l'information sur le risque d'humidité de condensation.

Il est possible de consulter les valeurs mesurées de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air :

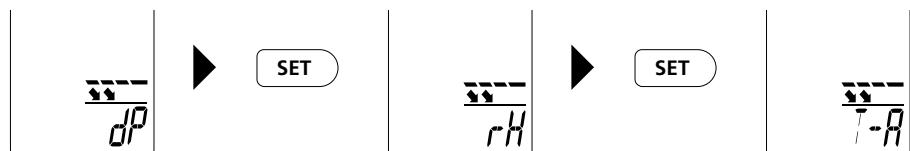


7 Mode pont thermique

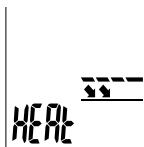

On entend par « pont thermique » dans des bâtiments, une zone par ex. dans un mur intérieur dont la chaleur est transportée plus vite vers l'extérieur que c'est le cas dans le reste du mur intérieur. La température de ces zones est, vue de l'intérieur, plus froide et, vue de l'extérieur de la maison, plus chaude que les zones avoisinantes. Cela indique souvent une isolation défectueuse ou insuffisante.

Pour cela, le CondenseSpot Plus compare la température ambiante avec la température de la surface. En cas de grandes différences entre les deux températures, l'appareil émet des avertissements sous forme de 2 niveaux. Dans la zone limite avec la remarque « CHK » ou, en cas de très grandes différences, par l'écran dont l'éclairage devient « bleu » ou « rouge ».

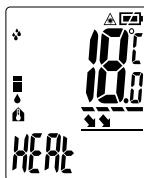

Température ambiante : 20°C
Pas de pont thermique



Température ambiante : 20°C
Pont thermique éventuel,
Continuer de contrôler la zone



Température ambiante : 20°C
Pont thermique,
L'écran s'allume en bleu et un signal retentit



Température ambiante : 12°C
Pont thermique, L'écran s'allume en rouge et un signal retentit

8 Paramètres du menu



Mesure continue


En activant la fonction « Cont LOK », il est possible d'effectuer des mesures continues sans avoir à appuyer en permanence sur la touche du déclencheur.



La mesure continue est lancée en appuyant brièvement sur la touche du déclencheur. Un symbole représentant un cadenas s'affiche à l'écran. La valeur est conservée (HOLD) en appuyant à nouveau sur la touche.

Réglage usine

La fonction « FAC » permet de remettre l'appareil aux réglages usine.

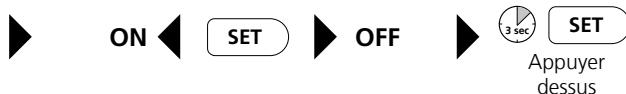

9 Tableaux des degrés d'émission Valeurs indicatives avec tolérances

Métaux					
Acier					
roulé à froid	0,80	Alliage A3003	0,20	Fer, fonte	0,20
plaqué meulée	0,50	oxydé	0,20	non oxydé	0,25
plaqué polie	0,10	gratté		Fonte	
Alliage (8% de nickel, 18% de chrome)	0,35	Aluminium	0,30	Inconel	0,83
galvanisé	0,28	oxydé	0,05	oxydé	0,15
oxydé	0,80	poli		électroplati	
fortement oxydé	0,88	Chrome oxyde	0,81	Laiton	
juste laminé	0,24	Cuivre		poli	0,30
surface rugueuse, lisse	0,96	oxydé	0,72	oxydé	0,50
rouillé, rouge	0,69	Cuivre oxyde	0,78		
tôle, revêtue de nickel	0,11	Fer		Platine	0,90
tôle, laminée	0,56	oxydé	0,75	noir	
acier inoxydable	0,45	rouillé	0,60		
		Fer forgé		Plomb	0,40
		mat	0,90	rugueux	
				Zinc	
				oxydé	0,10

Remarques concernant la maintenance et l'entretien

Nettoyer tous les composants avec un chiffon légèrement humide et éviter d'utiliser des produits de nettoyage, des produits à récurer ou des solvants. Retirer la/les pile(s) avant tout stockage prolongé de l'appareil. Stocker l'appareil à un endroit sec et propre.

Calibrage

Il est nécessaire de calibrer et de contrôler régulièrement l'instrument de mesure afin d'en garantir la précision et le fonctionnement. Nous recommandons de le calibrer une fois par an. Communiquez avec votre distributeur ou le service après-vente d'UMAREX-LASERLINER.

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques. 24W31)

Variable de mesure	Température infrarouge, Humidité de l'air, Température ambiante
Modes	Point de rosée Pont thermique
Plage de mesure température ambiante	-20°C ... 65°C
Précision température ambiante	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C et >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Résolution température ambiante	0,1°C
Plage de mesure pour la température infrarouge	-40°C ... 365°C
Précision de la température infrarouge	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ ou $\pm 1\%$, en fonction de la valeur plus élevée) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ ou $\pm 2\%$, en fonction de la valeur plus élevée)
Résolution température infrarouge	0,1°C
Plage de mesure de l'humidité de l'air (relative)	1% ... 99%
Précision (absolue)	20% ... 80% ($\pm 3\%$)
Humidité de l'air (relative)	<20% et >80% ($\pm 5\%$)
Résolution de l'humidité de l'air (relative)	0,1%
Plage de mesure température du point de rosée	-50°C ... 50°C
Précision température du point de rosée	20% RH ... 30% RH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% RH ... 40% RH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% RH ... 95% RH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Résolution température du point de rosée	0,1°C
Longueur d'onde du laser	650 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Arrêt automatique	après 30 secondes
Degré d'émission	réglable de 0,01 à 1,00
Optique	12:1 (12 m distance de mesure : 1 m spot de mesure)
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 20 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 60°C, humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante
Dimensions (l x h x p)	60 x 205 x 150 mm
Poids	384 g (piles incluse)

Réglementations UE et GB et élimination des déchets

Le produit est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Ce produit, y compris les accessoires et l'emballage, est un appareil électrique qui doit faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement conformément aux directives européennes et du Royaume-Uni sur les anciens appareils électriques et électroniques, les piles et les emballages afin de récupérer les matières premières précieuses.

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur
<https://packd.li/l/aqu/in>

! Lea atentamente las instrucciones y el libro adjunto de «Garantía e información complementaria», así como toda la información e indicaciones en el enlace de Internet indicado al final de estas instrucciones. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta documentación y entréguela con el dispositivo si cambia de manos.

Uso correcto

CondenseSpot Plus es un instrumento de medición de temperatura por infrarrojos, con higrómetro integrado, que permite medir sin contacto la temperatura superficial y calcular la temperatura del punto de condensación. Este instrumento mide la cantidad de energía electromagnética emitida por medio de la gama de longitudes de onda infrarrojas y facilita la temperatura de superficie. En combinación con los sensores integrados, el dispositivo desactiva los puentes térmicos y la humedad por condensación.

Indicaciones generales de seguridad

- Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de las especificaciones.
- Los instrumentos de medición y los accesorios no son juguetes infantiles. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- No está permitido realizar transformaciones ni cambios en el aparato, en ese caso pierde su validez la homologación y la especificación de seguridad.
- No exponga el aparato a cargas mecánicas, temperaturas muy elevadas, humedad o vibraciones fuertes.
- No se puede seguir utilizando el aparato cuando falla alguna función o la carga de la batería es débil.
- Cuando utilice el aparato al aire libre procure que sea usado bajo las condiciones meteorológicas adecuadas o con las medidas de protección correspondientes.
- Por favor respete las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades locales o nacionales en relación al uso adecuado del aparato.

Instrucciones de seguridad

Manejo de láseres de clase 2




Rayo láser!
¡No mire al rayo láser!
Láser clase 2
< 1 mW · 650 nm

EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Atención: No mire directamente el rayo ni su reflejo.
- No oriente el rayo láser hacia las personas.
- Si el rayo láser de clase 2 se proyecta en los ojos, ciérrelos inmediatamente y aparte la cabeza de su trayectoria.
- No está permitido manipular (alterar) este dispositivo.
- No mire nunca el rayo láser o las reflexiones con aparatos ópticos (lupa, microscopio, prismáticos, ...).



Salida del láser

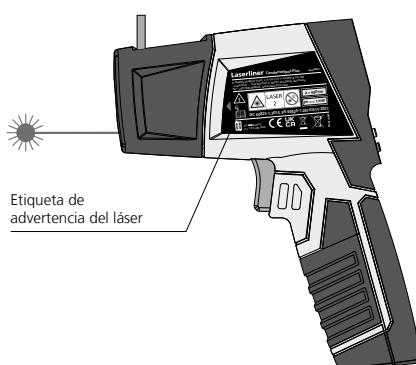

Instrucciones de seguridad

Manejo de radiación electromagnética

- El instrumento de medición cumple las normas y limitaciones de compatibilidad electromagnética según la Directiva europea CEM 2014/30/UE.
- Es necesario observar las limitaciones de uso locales, por ejemplo en hospitales, aviones, gasolineras o cerca de personas con marcapasos. Se pueden producir efectos peligrosos o interferencias sobre los dispositivos electrónicos o por causa de estos.
- El uso cerca de altas tensiones o bajo campos electromagnéticos alternos elevados puede mermar la precisión de la medición.

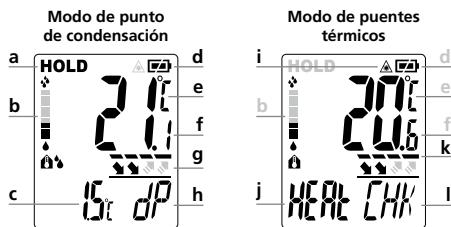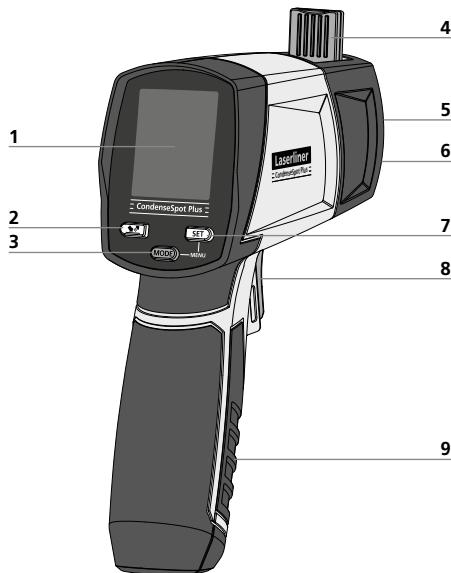


- 1 Pantalla LC
- 2 Ajustar el grado de emisión
- 3 Ajuste de modo: dp / HEAT
- 4 Sensor de la humedad relativa del aire / temperatura ambiente
- 5 Sensor de infrarrojos
- 6 Salida de círculo de láser de 8 puntos
- 7 Tecla SET / Cambio dp / rH / T-A
- 8 ON / Disparador
- 9 Compartimento de pilas


- a Función Hold
- b Gráfico de barras, indicador de humedad por condensación
- c Temperatura del punto de condensación en °C
- d Carga de la pila
- e Unidad de medición °C
- f Indicador de mediciones
- g Indicación rápida del grado de emisión
- h Modo de punto de condensación (dp) con indicación de la humedad relativa del aire (rh) y la temperatura ambiente (T-A)
- i Rayo láser activado, medición de temperatura (infrarrojo)
- j Modo de puentes térmicos (HEAT)
- k Indicador de medición activa
- l Indicación LOW, CHK, HI en modo de puentes térmicos

1 Poner las pilas

Abra la caja para pilas e inserte las pilas según los símbolos de instalación. Coloque las pilas en el polo correcto.

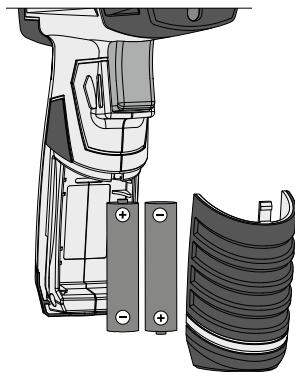

2 ON / OFF

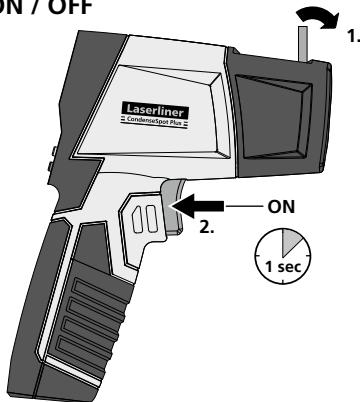


Desconexión automática a los 30 segundos.




Asegúrese de que el sensor de la humedad relativa del aire/temperatura ambiente (4) esté plegado durante el transporte.

3 Medición permanente / Hold

Para realizar una medición prolongada, active el láser (ver imagen) y mantenga pulsada la tecla.

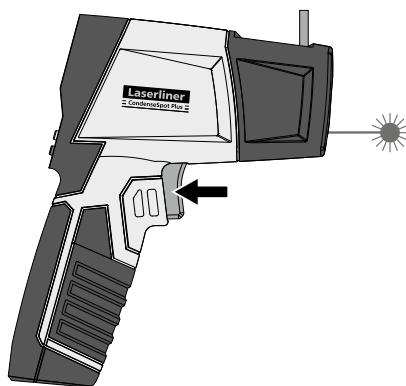

Suelte la tecla cuando haya detectado el lugar de medición deseado con el láser puntero. El valor medido se mantiene.

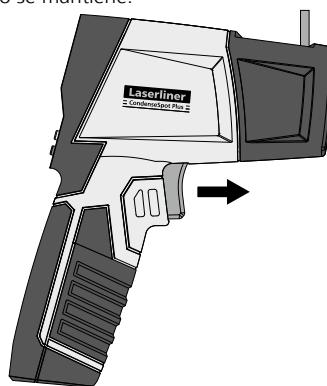

4 Ajuste del grado de emisión


El cabezal integrado en el sensor recibe la radiación de infrarrojos que todos los cuerpos irradian en función de las características del material o la superficie. El grado de la radiación se define por el grado de emisión (0,01 hasta 1,00). Al encenderlo por primera vez, el aparato está ajustado de fábrica a un grado de emisión de 0,95, apropiado para la mayoría de los materiales orgánicos y no metálicos (plásticos, papel, cerámica, madera, goma, pinturas, lacas y piedra). En el punto 9 encontrará una tabla de los materiales con otros grados de emisión.

En metales sin recubrimiento y óxidos de metal, con una aptitud limitada para la medición por infrarrojos, debido a su grado de emisión bajo e instable a la temperatura, así como en superficies con un grado de emisión desconocido, cuando sea posible se puede aplicar una laca o colocar adhesivos negros mate para cambiar el grado de emisión a 0,95. Si eso no fuese posible, la medición deberá efectuarse con un termómetro de contacto.


! Al encender el aparato está ajustado el último grado de emisión seleccionado. Compruebe si el grado de emisión es correcto antes de cada medición.

El dispositivo dispone de una selección rápida de los grados de emisión guardados (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) y un ajuste preciso entre 0,01 – 1,00.

Selección rápida del grado de emisión

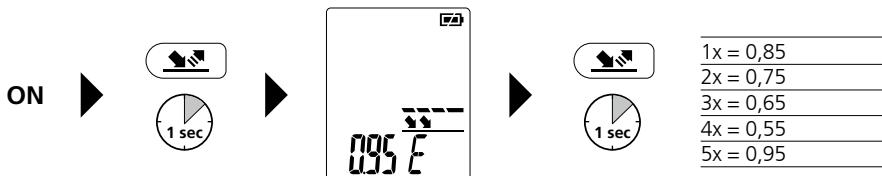

Ajuste preciso del grado de emisión

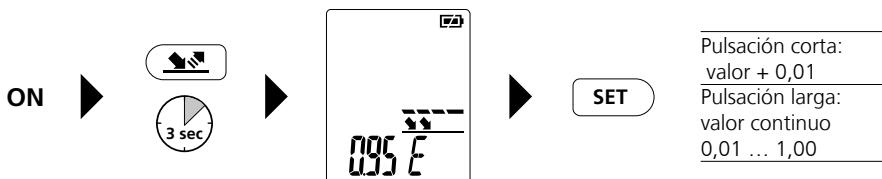

5 Selección de modo



6 Modo de punto de condensación/indicador de humedad por condensación



La temperatura del punto de condensación es la temperatura que se debe superar para que el aire pueda generar vapor de agua en forma de gotas, niebla o rocío. La humedad por condensación se crea, por ejemplo, cuando una pared interior o intradós de ventana tiene una temperatura inferior a la temperatura de punto de condensación de la estancia. Entonces, se crea humedad y medio de cultivo para hongos y daños materiales.


CondenseSpot Plus calcula el punto de rocío por medio de los sensores integrados para la temperatura ambiente y la humedad relativa. Al mismo tiempo, se determina la temperatura de la superficie de los objetos con la medición de la temperatura por infrarrojos. Al comparar estas temperaturas se pueden detectar puntos en los que existe riesgo de humedad por condensación. El resultado se muestra en el indicador de humedad por condensación (b) en forma de gráfico de barras y, cuando existe una gran probabilidad de aparición de humedad por condensación, mediante señales ópticas y acústicas.



Ningún riesgo de humedad por condensación




Leve riesgo de humedad por condensación
El símbolo «dP» parpadea

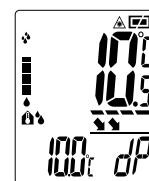


Riesgo de humedad por condensación
El símbolo «dP» parpadea y se emite una señal

El indicador de humedad por condensación (b) está visible en todos los modos del dispositivo. Así, el dispositivo facilita constantemente información sobre un riesgo de humedad por condensación.

Se puede visualizar las mediciones de humedad relativa del aire y temperatura ambiente:

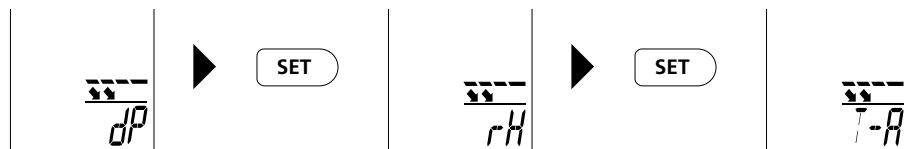

7 Modo de puentes térmicos

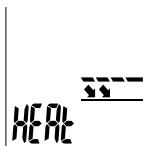

Por puente térmico en un edificio se entiende una zona, por ejemplo, una pared interior en la que el calor se transporta más rápido hacia fuera que en el resto de la pared interior. La temperatura de esta zona es más baja vista desde el interior y más alta que en las zonas circundantes vista desde el exterior de la casa. Esto suele implicar un aislamiento de escasa calidad o insuficiente.

CondenseSpot Plus compara para ello la temperatura ambiente con la de la superficie. Si la diferencia entre ambas temperaturas es importante el dispositivo lanza alertas de dos niveles. En la zona límite se muestra la indicación «CHK» o, cuando la diferencia es muy grande, cambiando la iluminación de la pantalla a «azul» o «rojo».



Temperatura ambiente:
20°C

Ningún puente térmico



Temperatura ambiente:
20°C

Posibilidad de puente térmico,
Continuar el control del área



Temperatura ambiente:
20°C

Puente térmico,
La pantalla se ilumina en azul y suena una señal



Temperatura ambiente:
12°C

Puente térmico,
La pantalla se ilumina en rojo y suena una señal

8 Ajustes de menú



Medición continua


Activando la función «Cont LOK» se pueden realizar mediciones continuas sin necesidad de presionar el disparador sostenidamente.



La medición continua empieza con una ligera presión del disparador. En la pantalla aparece el símbolo del candado. Al pulsar de nuevo, se mantiene el valor (HOLD).

Configuración de fábrica

Con la función «FAC» el dispositivo restablece la configuración de fábrica del dispositivo

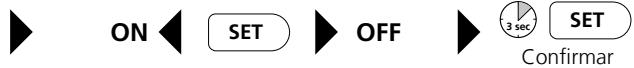

9 Tablas de emisiones

Valores de referencia con tolerancias

Metales				
Acero		Aleación A3003		Hierro fundido
laminado en frío	0,80	oxidad rugosa	0,20 0,20	no oxidado colado
placa amolada	0,50			0,20 0,25
placa pulida	0,10			
aleación (8% níquel, 18% cromo)	0,35	Aluminio	0,30 0,05	Inconel
galvanizado	0,28	oxidado pulido		oxidado pulido electrolítico
oxidado	0,80			
muy oxidado	0,88			
acabado de laminar	0,24	Cinc	0,10	Latón
superficie plana rugosa	0,96	oxidado		pulido oxidado
herrumbroso, rojo	0,69			0,30 0,50
chapa con un capa de níquel	0,11	Cobre	0,72 0,78	Platino
chapa, laminada	0,56	oxidado Óxido de cobre		negro
acero fino, inoxidable	0,45			
		Hierro	0,75 0,60	Pbomo
		oxidado con herrumbre		rugoso
		Hierro forjado	0,90	Óxido de cromo
		mate		

No metales				
Agua	0,93	Cuerpo disipador del calor	0,98	Mármol
Algodón	0,77	negro, anodizado		negro mate grisáceo pulido
Alquitrán	0,82		0,98	0,94 0,93
Amianto	0,93	Empapelado claro	0,89	Nieve
Arcilla	0,95			0,80
Arena	0,95	Goma	0,94 0,89	Papel
Arenisca calcárea	0,95	dura		de todos los colores
Asfalto	0,95	blanda-gris	0,94	0,96
Barniz				Papel alquitranado
negro mate	0,97	Grafito	0,75	0,92
termoestable	0,92			Piedra caliza
blanco	0,90	Grava	0,95	0,98
Basalto	0,70			Piel humana
Cal	0,35	Gravilla	0,95	0,98
Carborundo	0,90			Pintura de transformadores
Carbón		Hielo	0,97 0,98	0,94
no oxidado	0,85	deslizante		Planchas cartón-yeso
Cemento	0,95	con hielo fuerte	0,97	0,95
Cerámica	0,95		0,98	Plástico
Cristal	0,90	Hormigón, revoque, mortero	0,93	transparente PE, P, PVC
				0,95 0,94
		Ladrillo rojo	0,93	Porcelana
				blanco brillante con lasur
		Laminado	0,90	0,73 0,92
				Solado
		Lana de vidrio	0,95	0,93
				Tejido
		Loza mate	0,93	0,95
				Tierra
		Madera	0,88 0,94	0,94
		sin tratar		Vidrio cuarzoso
		haya cepillada	0,88	0,93
			0,94	Yeso
		Mampostería	0,93	0,88

Indicaciones sobre el mantenimiento y el cuidado

Limpie todos los componentes con un paño ligeramente humedecido y evite el uso de productos de limpieza, abrasivos y disolventes. Retire la/s pila/s para guardar el aparato por un periodo prolongado. Conserve el aparato en un lugar limpio y seco.

Calibración

El aparato tiene que ser calibrado y verificado con regularidad para poder garantizar la precisión y el funcionamiento. Se recomienda una periodicidad de calibración de un año. Póngase en contacto con su distribuidor especializado o diríjase al Servicio Técnico de UMAREX-LASERLINER.

Datos técnicos (Sujeto a modificaciones técnicas. 24W31)

Magnitud	Temperatura por infrarrojos Humedad del aire Temperatura ambiente
Modo	Punto de condensación Puente térmico
Rango de medición temperatura ambiente	-20°C ... 65°C
Precisión temperatura ambiente	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C y >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Resolución temperatura ambiente	0,1°C
Rango de medición temperatura por infrarrojos	-40°C ... 365°C
Precisión temperatura por infrarrojos	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ o $\pm 1\%$, según el valor mayor) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ o $\pm 2\%$, según el valor mayor)
Resolución temperatura por infrarrojos	0,1°C
Rango de medición humedad del aire (relativa)	1% ... 99%
Precisión (absoluta) Humedad del aire (relativa)	20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% y >80% ($\pm 5\%$)
Resolución de humedad del aire (relativa)	0,1%
Rango de medición temperatura del punto de condensación	-50°C ... 50°C
Precisión temperatura del punto de condensación	20% h.r. ... 30% h.r. ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% h.r. ... 40% h.r. ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% h.r. ... 95% h.r. ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Resolución temperatura del punto de condensación	0,1°C
Longitud de onda láser	650 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Apagado automático	a los 30 segundos
Grado de emisión	ajustable, 0,01 ... 1,00
Óptica	12:1 (12 m distancia : 1 m mancha de medición)
Alimentación	2 x 1,5V LR6 (AA)
Autonomía de trabajo	aprox. 20 h
Condiciones de trabajo	0°C ... 50°C, humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 60°C, humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante
Dimensiones (An x Al x F)	60 x 205 x 150 mm
Peso	384 g (pilas incluida)

Disposiciones de la EU y GB y eliminación

Este producto cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE y GB.

Este producto, incluidos sus accesorios y embalaje, es un aparato eléctrico que debe ser recogido en un punto de reciclaje de acuerdo con las directivas de Europa y Reino Unido para los aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y embalajes usados, con el fin de recuperar las valiosas materias primas.

Más información detallada y de seguridad en: <https://packd.li/l/aqu/in>

! Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, l'opuscolo allegato „Ulteriori informazioni e indicazioni garanzia“, nonché le informazioni e le indicazioni più recenti raggiungibili con il link riportato al termine di queste istruzioni. Questo documento deve essere conservato e fornito insieme all'apparecchio laser in caso questo venga inoltrato a terzi.

Uso previsto

CondenseSpot Plus è un misuratore di temperatura a infrarossi con igrometro integrato che permette di misurare senza contatto la temperatura delle superfici e di calcolare la temperatura del punto di rugiada. Questo apparecchio misura la quantità di energia elettromagnetica irradiata nel campo delle lunghezze d'onda ad infrarossi e calcola la temperatura risultante della superficie. Combinato con i sensori integrati, l'apparecchio rileva i punti termici e l'umidità da condensazione.

Indicazioni generali di sicurezza

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità con gli scopi previsti e nei limiti delle specificazioni.
- Gli apparecchi di misurazione e gli accessori non sono giocattoli.
Conservare lontano dalla portata di bambini.
- Manomissioni o modifiche dell'apparecchio non sono ammesse e fanno decadere l'omologazione e la specifica di sicurezza.
- Non sottoporre l'apparecchio a carichi meccanici, elevate temperature, umidità o forti vibrazioni.
- Non utilizzare più l'apparecchio in caso di guasto di una o più funzioni oppure se le batterie sono quasi scariche.
- In esterni l'apparecchio può essere utilizzato solo con determinate condizioni atmosferiche o con appropriate misure di sicurezza.
- Attenersi alle misure di sicurezza stabilite dagli enti locali e nazionali relative al corretto utilizzo dell'apparecchio.

Indicazioni di sicurezza

Manipolazione di laser della classe 2




Radiazione laser!
Non guardare direttamente
il raggio! Laser classe 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$

EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Attenzione: Non guardare direttamente il raggio o quello riflesso.
- Non puntare il raggio laser su persone.
- Nel caso in cui la radiazione laser della classe 2 dovesse colpire gli occhi, chiuderli e spostare la testa dalla direzione del raggio.
- Non sono permesse manipolazioni (modifiche) dell'apparecchio laser.
- Non fissare in nessun caso il raggio laser o i riflessi con strumenti ottici (lenti d'ingrandimento, microscopi, binocoli, ecc.).


Uscita del laser

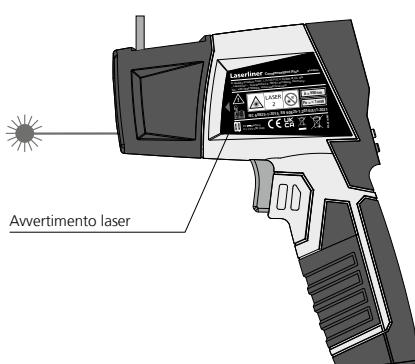

Indicazioni di sicurezza

Lavorare in presenza di radiazione elettromagnetica

- Lo strumento di misura rispetta le disposizioni e i valori limite della compatibilità elettromagnetica in conformità alla direttiva EMV 2014/30/EU.
- Rispettare le restrizioni locali all'uso, ad es. in ospedali, a bordo di aerei, in stazioni di servizio o nelle vicinanze di persone portatrici di pacemaker. Presenza di un influsso pericoloso o di un disturbo degli elettronici.
- L'impiego nelle vicinanze di tensioni elevate o in campi elettromagnetici alternati può compromettere la precisione della misurazione.

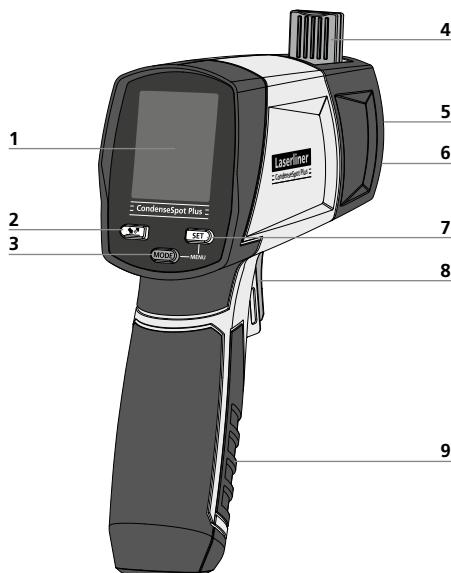

1 Display LC

2 Impostare il grado di emissione

3 Impostazione modalità: dp / HEAT

4 Sensore per umidità dell'aria / temperatura ambiente

5 Sensore a infrarossi

6 Uscita circonferenza laser a 8 punti

7 Tasto SET / per cambiare tra dp / rH / T-A

8 ON / Avvio misurazione

9 Vano batterie

a Funzione Hold

9 b Istogramma indicatore umidità da condensazione

c Temperatura del punto di rugiada in °C

d Carica delle batterie

e Unità di misura °C

f Visualizzazione dei valori misurati

g Indicatore rapido dell'emissività

h Modalità punto di rugiada (dp) con visualizzazione dell'umidità relativa dell'aria (rh) e della temperatura ambiente (T-A)

i Raggio laser attivo, misurazione della temperatura (e infrarossi)

j Modalità ponti termici (HEAT)

k Indicatore di misura in corso

l Indicatore LOW, CHK, HI nella modalità ponti termici

Modalità punto di rugiada




Modalità ponti termici




1 Applicazione delle pile

Aprire il vano batterie ed introdurre le batterie come indicato dai simboli di installazione, facendo attenzione alla correttezza delle polarità.

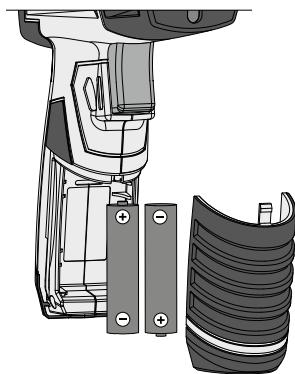

2 ON / OFF

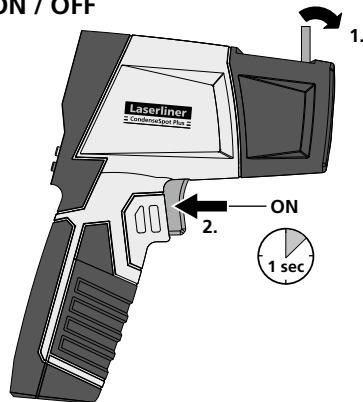


Spegnimento automatico dopo 30 secondi.




Fare attenzione a ripiegare il sensore per l'umidità dell'aria/la temperatura ambiente (4) quando lo si trasporta.

3 Misura permanente / Hold

Per eseguire una misurazione costante attivare il laser (vedi figura) e tenere premuto il tasto.

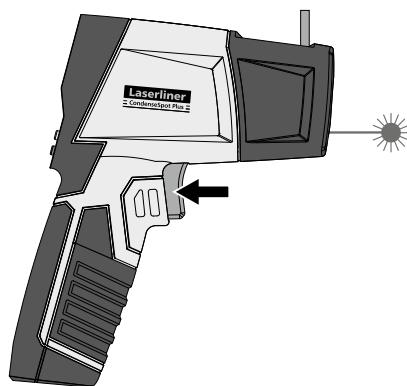

Non appena il punto da misurare è stato rilevato con il laser di puntamento, rilasciare il tasto. Il valore misurato rimane visualizzato.

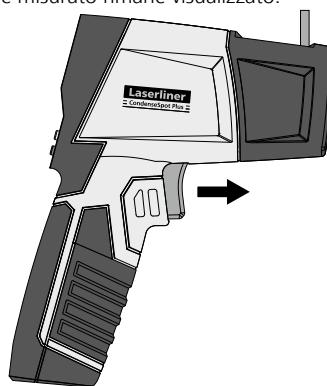

4 Impostazione dell'emissività


Il puntale a sensore integrato riceve i raggi infrarossi emessi dai corpi a seconda della composizione del materiale/della superficie. Il grado di questa radiazione viene determinato dall'emissività (0,01 fino a 1,00). L'apparecchio è stato preimpostato per la prima accensione sull'emissività 0,95, che è appropriata per la maggior parte delle sostanze organiche e dei non metalli (plastica, carta, ceramica, legno, gomma, vernici, smalti e roccia). I materiali con emissività diverse sono riportati nella tabella al punto 9.

In caso di metalli non rivestiti e di ossidi metallici, che sono adatti solo limitatamente alla misurazione a infrarossi data la loro emissività ridotta e non termostabile, così come in caso di superfici con un grado di emissione sconosciuto, si possono applicare, se possibile, vernici o autoadesivi neri opachi per impostare l'emissività su 0,95. Se non è possibile, misurare con un termometro a contatto.


! Dopo l'accensione viene impostata l'ultima emissività selezionata. Prima di effettuare la misurazione verificare l'impostazione dell'emissività.

L'apparecchio dispone di una scelta rapida di gradi di emissione memorizzati (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) e di una precisa regolazione fra 0,01 – 1,00.

Selezione rapida dell'emissività

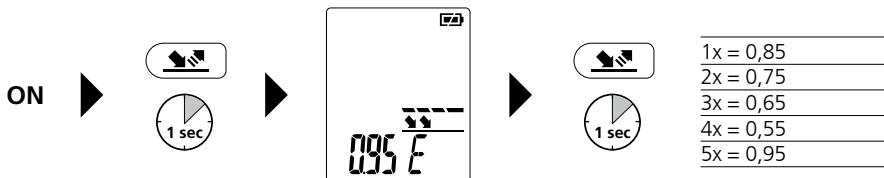

Impostazione precisa dell'emissività

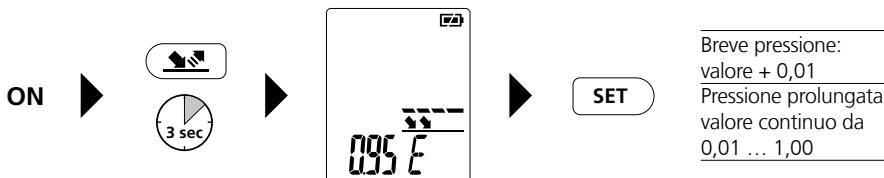

5 Selezione della modalità



6 Modalità punto di rugiada / Indicatore dell'umidità da condensazione



La temperatura del punto di rugiada è la temperatura al di sotto di cui si deve rimanere, affinché l'aria possa far precipitare il vapore acqueo sotto forma di goccioline, nebbia o rugiada. L'umidità da condensazione si forma, per esempio, quando una parete interna o un intradosso di finestra presentano una temperatura inferiore a quella di rugiada della stanza. Questi punti sono umidi e rappresentano un terreno di crescita per muffa oltre a causare danni al materiale.

CondenseSpot Plus calcola il punto di rugiada con l'ausilio dei sensori integrati per la temperatura ambiente e l'umidità relativa dell'aria. Allo stesso tempo determina la temperatura superficiale degli oggetti con l'ausilio della misurazione della temperatura a infrarossi. Confrontando queste temperature si possono trovare i punti che sono esposti al pericolo dell'umidità da condensazione. Il risultato viene visualizzato dall'indicatore dell'umidità da condensazione (b) in un istogramma e, in caso di probabilità elevata di formazione di umidità da condensazione, anche segnalato con cambi di colore e segnali acustici.




Nessun pericolo di umidità da condensazione



Leggero pericolo di umidità da condensazione

Il simbolo "dP" lampeggia

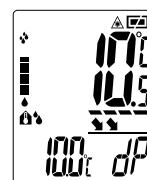


Pericolo di umidità da condensazione


Il simbolo "dP" lampeggi e viene emesso un segnale acustico

L'indicatore di umidità di condensamento (b) viene visualizzato in ogni modalità dell'apparecchio. In questo modo l'apparecchio invia costantemente l'informazione di pericolo di umidità del condensamento.

L'utente può visualizzare i valori misurati per l'umidità relativa dell'aria e per la temperatura ambiente:

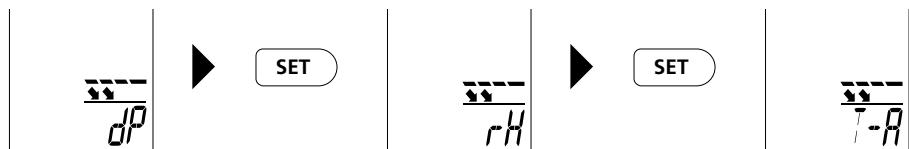


7 Modalità ponti termici

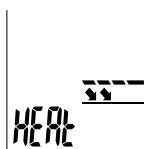

Il ponte termico in un edificio è quella zona, p. es. su una parete interna, sulla quale il calore viene trasportato più velocemente all'esterno rispetto che sul resto della stessa parete. La temperatura di queste zone è, vista dall'interno, più fredda e, vista dall'esterno dell'edificio, più calda delle zone adiacenti. Questo indica spesso che si è in presenza di un isolamento difettoso o insufficiente.

CondenseSpot Plus confronta la temperatura ambiente e quella della superficie, segnalando in due modi grandi diversità tra le due temperature: nei casi limite con l'indicazione "CHK" e in quelli estremi cambiando il colore del display in "blu" rispettivamente "rosso".

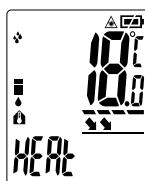

Temperatura ambiente:
20°C

Nessun ponte termico



Temperatura ambiente:
20°C

Possibile ponte termico,
continuare a verificare
l'area



Temperatura ambiente:
20°C

Ponte termico,
il display diventa blu e
viene emesso un segnale
acustico



Temperatura ambiente:
12°C


Ponte termico,
il display diventa rosso e
viene emesso un segnale
acustico

8 Impostazioni del menu



Misura continua

Attivando la funzione "Cont LOK" si possono eseguire misurazioni continue senza dover continuamente premere il tasto di avvio misurazione.

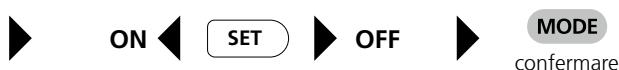

La misurazione si avvia premendo brevemente l'apposito tasto di avvio. A display viene visualizzato il simbolo del lucchetto. Premendo di nuovo si mantiene il valore (HOLD).

Impostazioni predefinite

Con la funzione "FAC" si esegue il reset dell'apparecchio sulle impostazioni di fabbrica.



9 Tabelle del grado di emissione

Valori indicativi con tolleranze

Metalli					
Acciaio rullato a freddo pannello rettificato pannello lucidato lega (8% nichel, 18% cromo) galvanizzato ossidato molto ossidato laminato di fresco superficie grezza, piana arrugginito, rosso lamiera, rivestita di nichel lamiera, laminata acciaio inossidabile	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45	Alluminio ossidato lucido	0,30 0,05	Ottone lucido ossidato	0,30 0,50
Ferro ossidato con ruggine		Ferro fucinato opaco	0,75 0,60 0,90	Piombo grezzo	0,40
Ferro, ghisa non ossidato massa fusa		Rame ossidato Ossido di rame	0,20 0,25	Platino nero	0,90
Inconel ossidato lucidato per via elettrolitica		Zincio ossidato	0,83 0,15	Neve	0,72 0,78
Ossido di cromo			0,81	Pelle umana	0,10

Non metalli					
Acqua	0,93	Dissipatore di calore nero anodizzato	0,98	Neve	0,80
Amianto	0,93	Gesso	0,88	Pelle umana	0,98
Arenaria	0,95	Ghiaccio liscio a bassa temperatura	0,97 0,98	Piastre in cartongesso	0,95
Argilla	0,95	Ghiaia	0,95	Pietra opaca	0,93
Asfalto	0,95	Gomma dura tenera-grigia	0,94 0,89	Pietrisco	0,95
Basalto	0,70	Grafite	0,75	Plastica trasparente PE, P, PVC	0,95 0,94
Calcare	0,98	Laminato	0,90	Porcellana bianca lucida smaltata	0,73 0,92
Calce	0,35	Lana di vetro	0,95	Sabbia	0,95
Calcestruzzo, intonaco, malta	0,93	Legno non trattato faggio piallato	0,88 0,94	Smalto per trasformatori	0,94
Carbone non ossidato	0,85	Marmo nero opaco lucidato in grigio	0,94 0,93	Stoffa	0,95
Carborundum	0,90	Massetto	0,93	Terra	0,94
Carta tutti i colori	0,96	Mattonе rosso	0,93	Vernice nera opaca resistente al calore bianca	0,97 0,92 0,90
Carta catramata	0,92	Muratura	0,93	Vetro	0,90
Carta da parati chiara	0,89			Vetro di quarzo	0,93
Catrame	0,82				
Cemento	0,95				
Ceramica	0,95				
Cotone	0,77				

Indicazioni per la manutenzione e la cura

Pulire tutti i componenti con un panno leggermente inumidito ed evitare l'impiego di prodotti detergenti, abrasivi e solventi. Rimuovere la batteria/le batterie prima di un immagazzinamento prolungato. Immagazzinare l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

Calibrazione

L'apparecchio di misurazione deve essere calibrato e controllato regolarmente al fine di assicurare precisione e funzionamento. Si consigliano intervalli di taratura annuali. Contattare il proprio rivenditore specializzato oppure rivolgersi al reparto assistenza della UMAREX-LASERLINER.

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche. 24W31)

Grandezza di misura	Temperatura a infrarossi Umidità dell'aria Temperatura ambiente
Modalità	Punto di rugiada Ponte termico
Campo di misura temperatura ambiente	-20°C ... 65°C
Precisione temperatura ambiente	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C e >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Risoluzione temperatura ambiente	0,1°C
Campo di misura temperatura a infrarossi	-40°C ... 365°C
Precisione temperatura a infrarossi	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ oppure $\pm 1\%$, in base al valore maggiore) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ oppure $\pm 2\%$, in base al valore maggiore)
Risoluzione temperatura a infrarossi	0,1°C
Campo di misura umidità dell'aria (relativa)	1% ... 99%
Precisione (assoluta) Umidità dell'aria (relativa)	20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% e >80% ($\pm 5\%$)
Risoluzione umidità dell'aria (relativa)	0,1%
Campo di misura temperatura del punto di rugiada	-50°C ... 50°C
Precisione temperatura del punto di rugiada	20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Risoluzione temperatura del punto di rugiada	0,1°C
Lunghezza onde laser	650 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Spegnimento automatico	dopo 30 secondi
Grado di emissione	regolabile da 0,01 a 1,00
Ottica	12:1 (12 m distanza di misurazione : 1 m area di misura)
Alimentazione elettrica	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 20 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 60°C, umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante
Dimensioni (L x A x P)	60 x 205 x 150 mm
Peso	384 g (con batterie)

Disposizioni valide in UE e Regno unito e smaltimento

Il prodotto soddisfa tutti gli standard richiesti per la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e del Regno Unito.

Questo prodotto, accessori e imballaggio inclusi, è un apparecchio elettrico che deve essere riciclato nel rispetto dell'ambiente secondo le direttive europee e del Regno Unito in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e imballaggi così da recuperare preziose materie prime.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza: <https://packd.li/l/aqu/in>

! Należy przeczytać w całości instrukcję obsługi, dołączoną broszurę „Zasady gwarancyjne i dodatkowe” oraz aktualne informacje i wskazówki dostępne przez łącze internetowe na końcu niniejszej instrukcji. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejszy dokument należy zachować, a w przypadku przekazania urządzenia laserowego załączyć go.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem


CondenseSpot Plus to termometr na podczerwień z wbudowanym higrometrem, umożliwiający bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni i obliczenie temperatury punktu rosy. Termometr mierzy ilość promieniowanej energii elektromagnetycznej w zakresie fal podczerwonych i na tej podstawie oblicza temperaturę powierzchni. W połączeniu z wbudowanymi czujnikami urządzenie wykrywa mostki termiczne oraz wilgoć kondensacyjną.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Wykorzystywać urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w specyfikacji.
- Przyrządy pomiarowe oraz akcesoria nie są zabawkami dla dzieci.
Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Przebudowa lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone i prowadzą do wygaśnięcia atestu oraz specyfikacji bezpieczeństwa.
- Nie należy narażać urządzenia na wpływ obciążzeń mechanicznych, ekstremalnej temperatury, wilgoci ani silnych wstrząsów.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nastąpi awaria jednej lub kilku funkcji lub gdy baterie są zbyt słabe.
- Przy zastosowaniu na zewnątrz należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie było stosowane tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych bądź z zastosowaniem odpowiednich środków ochronnych.
- Proszę przestrzegać środków bezpieczeństwa lokalnych lub krajowych organów w celu prawidłowego stosowania urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa


Stosowanie laserów klasy 2

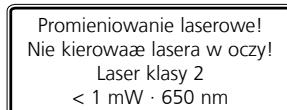

EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021

- Uwaga: Nie patrzeć w bezpośredni lub odbity promień lasera.
- Nie kierować promienia lasera na osoby.
- W przypadku trafienia oka promieniem laserowym klasy 2 należy świadomie zamknąć oczy i natychmiast usunąć głowę z promienia.
- Manipulacje (zmiany) urządzenia laserowego są niedopuszczalne.
- Niemal nie patrzeć w promień lasera lub jego odbicia za pomocą instrumentów optycznych (lupy, mikroskopu, lornetki, ...).

Otwór wyjściowy lasera

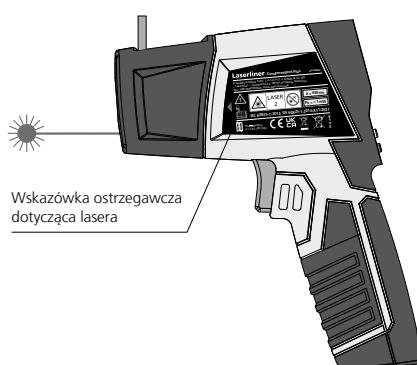

Zasady bezpieczeństwa


Postępowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

- Przyrząd pomiarowy odpowiada przepisom i wartościami granicznymi kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/UE.
- Należy zwracać uwagę na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach, w samolotach, na stacjach paliw oraz w pobliżu osób z rozrusznikami serca. Występuje możliwość niebezpiecznego oddziaływania lub zakłóceń w urządzeniach elektronicznych i przez urządzenia elektroniczne.
- W przypadku dokonywania pomiaru w pobliżu wysokiego napięcia lub w silnym przemiennym polu elektromagnetycznym dokładność pomiaru może być zaburzona.




1 Zakładanie baterii

Otworzyć komorę baterii i włożyć baterie zgodnie z symbolami instalacyjnymi. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość.

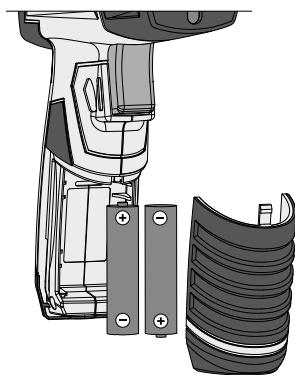

2 ON / OFF

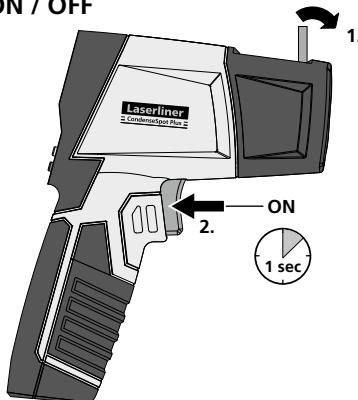


Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach.




Należy zwrócić uwagę, aby czujnik wilgotności powietrza / temperatury otoczenia (4) był podczas transportu złożony

3 Pomiar ciągły / Hold

W celu przeprowadzenia pomiaru ciągłego włączyć laser (patrz rysunek) i przytrzymać wciśnięty przycisk.

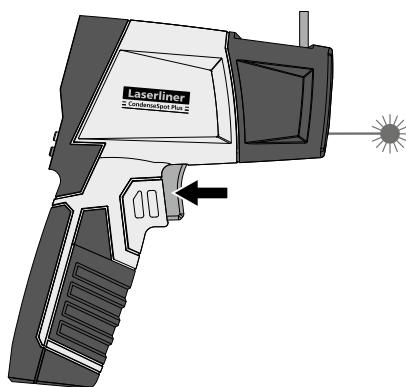

Natychmiast po osiągnięciu przez celownik laserowy żądanego miejsca pomiaru zwolnić przycisk. Zmierzona wartość zostanie zapamiętana.

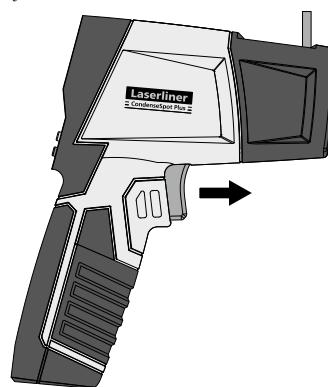

4 Ustawianie stopnia emisji


Zintegrowana głowica pomiarowa odbiera promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie ciała zależnie od materiału/powierzchni. Stopień tego promieniowania ustalany jest poprzez stopień emisji (0,01 do 1,00). Przyrząd ustawiony jest przy pierwszym włączeniu na stopień emisji wynoszący 0,95. Stanowi to ustawienie właściwe dla większości materiałów organicznych oraz niemetali (tworzyw sztucznych, papieru, ceramiki, drewna, gumy, farb, lakierów i kamienia). Materiały o innych stopniach emisji podane są w tabeli w punkcie 9.

W przypadku metali niepowlekanych oraz tlenków metali, które – ze względu na niski oraz niestabilny temperaturowo stopień emisji – nadają się do pomiaru podczerwienią tylko w określonych warunkach, oraz w przypadku powierzchni o nieznanych stopniu emisji można, o ile jest to możliwe, nanieść lakiery lub matowe czarne naklejki, aby ustawić stopień emisji na 0,95. Jeśli nie jest to możliwe, należy wykonać pomiar termometrem dotykowym.


! Po włączeniu ustawiony jest ostatnio wybrany stopień emisji. Przed każdym pomiarem należy sprawdzić ustawienie stopnia emisji.

Przyrząd posiada możliwość szybkiego wyboru zapisanych stopni emisji (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) oraz precyzyjnego ustawienia w zakresie od 0,01 do 1,00.


Szybki wybór stopnia emisji

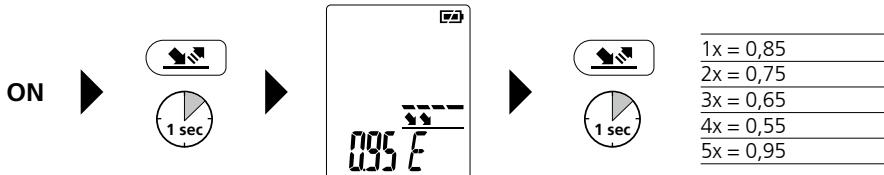

Precyzyjne ustawienie stopnia emisji

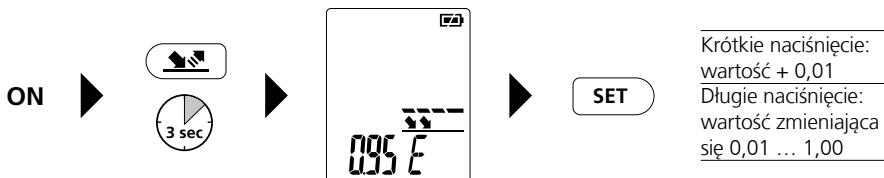

5 Wybór trybu

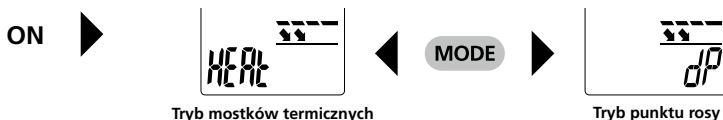

6 Tryb punktu rosy / wskaźnik wilgotci kondensacyjnej



Temperatura punktu rosji jest to temperatura, poniżej której musi spaść wartość temperatury, aby powietrze mogło wydzielać zawartą parę wodną w formie kropelek, mgły lub rosji. Wilgoć kondensacyjna powstaje zatem np. wówczas, gdy ściana wewnętrzna lub framuga posiada niższą temperaturę niż temperatura punktu rosji pomieszczenia. Miejsca te są wówczas wilgotne i tworzą podłożę dla pleśni oraz przyczyniają się do uszkodzenia materiału.


CondenseSpot Plus oblicza punkt rosji przy pomocy wbudowanych czujników dla temperatury otoczenia i względnej wilgotności powietrza. Jednocześnie przy pomocy pomiaru temperatury na podczerwień określana jest temperatura powierzchni obiektów. Poprzez porównanie tych temperatur można znaleźć miejsca, które są narażone na niebezpieczeństwo wilgotci kondensacyjnej. Wynik jest wyświetlany za pomocą wskaźnika wilgotci kondensacyjnej (b) jako linia analogowa oraz w przypadku większego prawdopodobieństwa wystąpienia wilgotci kondensacyjnej jest wspomagany sygnałami optycznymi i akustycznymi.



brak niebezpieczeństwa wilgotci kondensacyjnej




niewielkie niebezpieczeństwo wilgotci kondensacyjnej
symbol „dP” migra

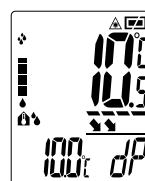


niebezpieczeństwo wilgotci kondensacyjnej
symbol „dP” migra i rozbrzmiewa sygnał

Wskaźnik wilgotci kondensacyjnej (b) jest wyświetlany w każdym trybie przyrządu. Przyrząd wskazuje tym samym stałe informacje o niebezpieczeństwie wilgotci kondensacyjnej.

Można sprawdzać wyniki pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury otoczenia:

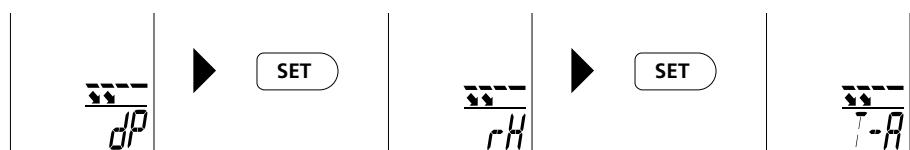


7 Tryb mostków termicznych

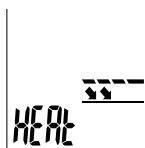


Terminem mostka termicznego określa się obszar np. ściany wewnętrznej w budynkach, przy którym ciepło jest szybciej transportowane na zewnątrz niż przy innych obszarach ściany wewnętrznej. Temperatura tych obszarów jest, patrząc od pomieszczenia wewnętrzne, niższa, zaś patrząc od zewnątrz budynku – wyższa niż temperatura otaczających obszarów. Często świadczy to o niewłaściwej lub niewystarczającej izolacji.

CondenseSpot Plus porównuje temperaturę otoczenia z temperaturą powierzchni. W przypadku większych różnic obu temperatur urządzenie wydaje ostrzeżenia na 2 poziomach. W obszarze granicznym ze wskazówką „CHK” lub w przypadku bardzo dużych różnic poprzez zmianę podświetlenia wyświetlacza na kolor „niebieski” lub „czarny”.

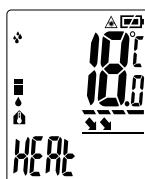

temperatura otoczenia:
20°C

brak mostka
termicznego

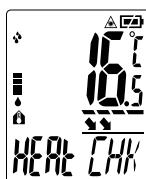

temperatura otoczenia:
20°C

ewentualnie mostek
termiczny, dalej
kontrolować obszar



temperatura otoczenia:
20°C


mostek termiczny,
wyświetlacz świeci
się na niebiesko i
rozbrzmiewa sygnał



temperatura otoczenia:
12°C

mostek termiczny,
wyświetlacz świeci
się na czerwono i
rozbrzmiewa sygnał

8 Ustawienia menu

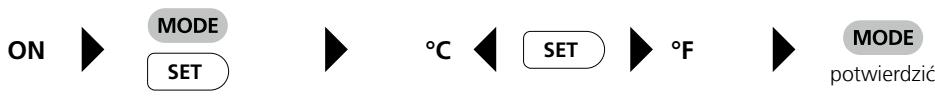

Pomiar ciągły


Poprzez wyłączenie funkcji „Cont LOK” można przeprowadzić pomiary ciągłe bez trwałego naciskania przycisku włączenia.



Pomiar ciągły rozpoczyna się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku włączenia. Na wyświetlaczu pojawi się symbol zamka. Ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie wartości (HOLD).

Ustawienia fabryczne

Funkcja „FAC” przywraca w urządzeniu ustawienia fabryczne.

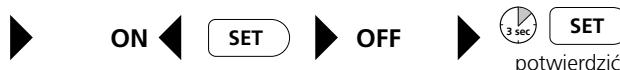

potwierdzić

9 Tabela stopnia emisji Wartości orientacyjne z tolerancjami

Metale					
Aluminium oksydowane polerowane	0,30 0,05	Olów chrzopowaty	0,40	Stal zardzewiała, czerwona blacha niklowana blacha walcowana stal szlachetna, nierdzewna	0,69 0,11 0,56 0,45
Chromotlenek	0,81	Platyna czarna	0,90	Stop A3003 oksydowany chrzopowaty	0,20 0,20
Cynk oksydowany	0,10	Stal walcowana na zimno szlifowana płyta polerowana płyta stop (8% niklu, 18% chromu)	0,80 0,50 0,10	Żelazo oksydowane z rdzą	0,75 0,60
Inconel oksydowany polerowany elektr.	0,83 0,15	galwanizowana oksydowana silnie oksydowana	0,35 0,28 0,80	Żelazo kute matowe	0,90
Miedź oksydowana Tlenek miedzi	0,72 0,78	świezo walcowana chrzopowata, równa powierzchnia	0,88 0,24	Żelazo, odlew nieoksydowany topione	0,20 0,25
Mosiądz polerowany oksydowany	0,30 0,50		0,96		

Niemetale					
Asfalt	0,95	Karborund	0,90	Radiator czarny, eloksowany	0,98
Azbest	0,93	Lakier czarny, matowy żaroodporny biały	0,97 0,92 0,90	Skóra ludzka	0,98
Bawełna	0,77	Lakier transformatorowy	0,94	Smoła	0,82
Bazalt	0,70	Laminat	0,90	Szkło	0,90
Beton, tynk, zaprawa	0,93	Lód gładki z silnym szronem	0,97 0,98	Szkło kwarcowe	0,93
Cegła czerwona	0,93	Marmur czarny, matowany szary, polerowany	0,94 0,93	Tapeta (papierowa) jasna	0,89
Cegła sylikatowa	0,95	Mur	0,93	Tkanina	0,95
Cement	0,95	Papier wszystkie kolory	0,96	Tworzywo sztuczne przepuszczające światło PE, P, PCW	0,95 0,94
Ceramika	0,95	Papier smołowany	0,92	Wapienie	0,35
Drewno surowe buk heblowany	0,88 0,94	Piasek	0,95	Wapienie	0,98
Fajans matowy	0,93	Porcelana biała, polyskująca glazurowana	0,73 0,92	Wełna szklana	0,95
Gips	0,88	Płyty gipsowo-kartonowe	0,95	Woda	0,93
Gлина	0,95			Węgiel nieoksydowany	0,85
Grafit	0,75			Ziemia	0,94
Grys	0,95			Śnieg	0,80
Guma twarda miękką, szara	0,94 0,89			Żwir	0,95
Jastrzych	0,93				

Wskazówki dotyczące konserwacji i pielęgnacji

Oczyścić wszystkie komponenty lekko zwilżoną ścieżeczką; unikać stosowania środków czyszczących, środków do szorowania i rozpuszczalników. Przed dłuższym składowaniem wyjąć baterie. Przechowywać urządzenie w czystym, suchym miejscu.

Kalibracja

Przyrząd pomiarowy powinien być regularnie kalibrowany i testowany w celu zapewnienia dokładności i sprawności. Zalecamy przeprowadzać kalibrację raz na rok. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub działem serwisu UMAREX-LASERLINER.

Dane techniczne (Zmiany techniczne zastrzeżone. 24W31)

Mierzona wielkość	Temperatura podczerwieni, Wilgotność powietrza, Temperatura otoczenia
Tryb	Temperatura punktu rosy, Mostek termiczny
Zakres pomiarowy temperatura otoczenia	-20°C ... 65°C
Dokładność temperatura otoczenia	0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$), <0°C i >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$)
Rozdzielcość temperatura otoczenia	0,1°C
Zakres pomiarowy temperatury podczerwieni	-40°C ... 365°C
Dokładność temperatury podczerwieni	-40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$) 0°C ... 30°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ lub $\pm 1\%$, zależnie od tego, która wartość jest wyższa) >30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ lub $\pm 2\%$, zależnie od tego, która wartość jest wyższa)
Rozdzielcość temperatura podczerwieni	0,1°C
Zakres pomiarowy wilgotność powietrza (względna)	1% ... 99%
Dokładność (bez względna)	20% ... 80% ($\pm 3\%$)
Wilgotność powietrza (względna)	<20% i >80% ($\pm 5\%$)
Rozdzielcość wilgotności powietrza (względna)	0,1%
Zakres pomiarowy temperatura punktu rosy	-50°C ... 50°C
Dokładność temperatura punktu rosy	20% ... 30% wilgotności względnej ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) 31% ... 40% wilgotności względnej ($\pm 2^\circ\text{C}$) 41% ... 95% wilgotności względnej ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)
Rozdzielcość temperatura punktu rosy	0,1°C
Długość fal lasera	650 nm
Klasa lasera	2 / < 1 mW (EN IEC 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021)
Automatyczne wyłączanie	po 30 sekund
Stopień emisji	0,01 ... regulacja 1,00
Optyka	12:1 (12 m odległość pomiarowa : 1 m plamka pomiarowa)
Zasilanie	2 x 1,5V LR6 (AA)
Czas pracy baterie	ok. 20 godzin
Warunki pracy	0°C ... 50°C, wilgotność powietrza maks. 80% wilgotności względnej, bez skraplania, wysokość robocza maks. 2000 m nad punktem zerowym normalnym
Warunki przechowywania	-10°C ... 60°C, wilgotność powietrza maks. 80% wilgotności względnej, bez skraplania
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	60 x 205 x 150 mm
Masa	384 g (z baterie)

Przepisy UE i UK oraz utylizacja

Urządzenie spełnia wszelkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE i UK.


Ten produkt, wraz z akcesoriami i opakowaniem, jest urządzeniem elektrycznym, które należy poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z dyrektywami europejskimi i brytyjskimi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego, baterii i opakowań, w celu odzyskania cennych surowców.

Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz:

<https://packd.li/l/aqu/in>

CondenseSpot Plus

CondenseSpot Plus

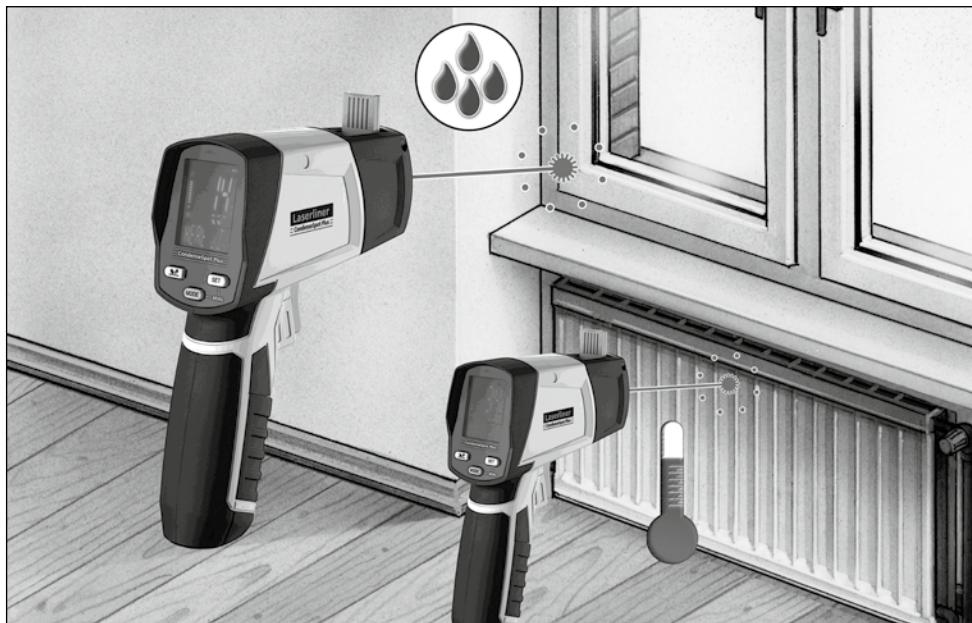

Manuale

PAP 22
CARTA

RACCOLTA CARTA

Verifica le
disposizioni del
tuo Comune.



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com
Made in PRC
24W31



Laserliner